


omisa

SMART PLASTIC WELDING

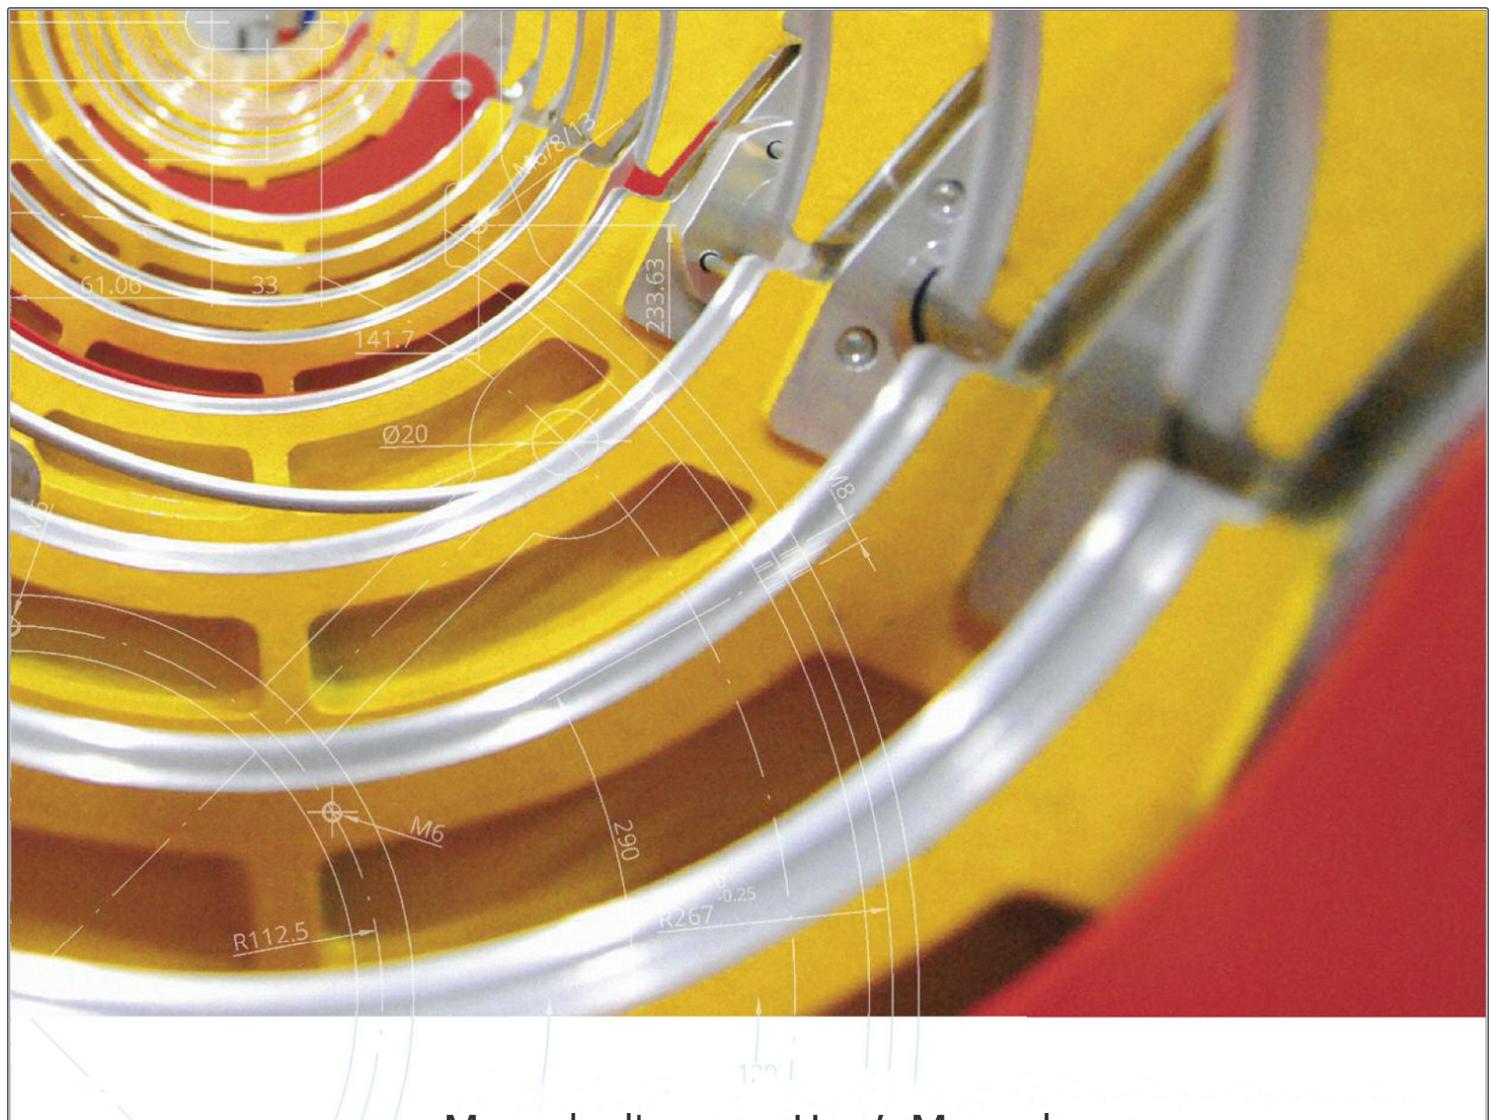

Manuale d'uso • User's Manual
Bedienungsanleitung • Manual de instrucciones

HST 300 Smart



O.M.I.S.A. S.r.l

Via Verga 9/11
20845 Sovico (MB)

+39 039 2323028
info@omisa.it
<http://www.omisa.it>

La versione tedesca qui inclusa è il testo originale del manuale, dal quale vennero elaborate le incluse traduzioni.

The German version of the manual enclosed herein is the original copy, reflected in the translations herein.

Inliegende deutsche Fassung der Anleitung ist der Urtext, welchen inliegende Übersetzungen wiedergeben.

La versión alemana adjunta está el texto original de las instrucciones, que también representan las traducciones de esta.

Indice

1	Introduzione	5
2	Messaggi di sicurezza	5
2.1	Utilizzo del terminale di connessione corretto	5
2.2	Uso improprio dei cavi di saldatura e di alimentazione	5
2.3	Protezione del raccordo e del giunto	6
2.4	Pulizia del prodotto	6
2.5	Apertura dell'unità	6
2.6	Uso di prolunghine in cantiere	6
2.7	Controllo del prodotto per danni	6
2.8	Coperchio dell'interfaccia dati	6
2.9	Specifiche dell'alimentazione	7
2.9.1	Alimentazione di rete	7
2.9.2	Alimentazione del generatore	7
3	Assistenza e riparazione	7
3.1	Généralités	7
3.2	Trasporto, conservazione, spedizione	8
4	Principe de fonctionnement	8
5	Messa in esercizio e funzionamento	9
5.1	Accensione dell'unità di saldatura	9
5.2	Inserimento del codice del operatore	9
5.3	Collegamento del raccordo	10
5.4	Lettura del codice raccordo con uno scanner portatile	10
5.5	Avvio del processo di saldatura	11
5.6	Processo di saldatura	11
5.7	Fine della saldatura	11
5.8	Processo di saldatura interrotto	11
5.9	Tempo di raffreddamento	11
5.10	Ritorno all'inizio dell'inserimento parametri	12
5.11	Utilizzo di ViewWeld per gestire i protocolli delle saldature registrate e stampare le etichette	12
6.1	Immissione di dati di tracciabilità preformati e definiti dall'operatore	12
6.2	Immissione o modifica del numero di commissione	13
7	Immissione manuale dei parametri di saldatura	13
7.1	Immissione manuale della tensione e del tempo di saldatura	13
7.2	Immissione della sequenza di numeri	14
8	Download dei protocolli di saldatura	14
8.1	Selezione del formato del file	14
8.2	Download di tutti i protocolli	15
8.3	Download per numero di commessa, intervallo di date o protocolli	15
8.4	Processo del download dei protocolli	15
8.5	Cancellazione dei dati dalla memoria	16
8.6	Conservazione dei dati in memoria	16

9	Informazioni sulla saldatrice	16
9.1	Visualizzazione delle caratteristiche dalla saldatrice	16
9.2	Misurazione della resistenza	16
9.3	Interruttore di surriscaldamento	17
9.4	Indicazione di un guasto dell'alimentazione durante l'ultima saldatura	17
10	Configurazione della saldatrice	17
10.1	Comprensione del sottomenu "Impostazioni"	18
10.1.1	Selezione della lingua di visualizzazione	18
10.1.2	Impostazione dell'orologio	19
10.1.3	Impostazione del volume del cicalino	19
10.1.4	Selezione dell'unità di temperatura.....	19
10.2	Comprensione del sottomenu "Registrazioni"	19
11	Panoramica delle funzioni di automonitoraggio	19
11.1	Errori durante l'immissione dei dati.....	19
11.1.1	Errore codice	19
11.1.2	Contatto interrotto.....	20
11.1.3	Sottotensione.....	20
11.1.4	Sovratensione.....	20
11.1.5	Saldatrice surriscaldata.....	20
11.1.6	Errore di sistema	20
11.1.7	Errore temperatura ambiente.....	20
11.1.8	Rilevazione temperatura difettosa.....	20
11.1.9	Orologio difettoso	20
11.1.10	Manutenzione scaduta.....	20
11.1.11	Errore inserimento.....	21
11.1.12	Memoria protocolli piena	21
11.1.13	Scarico interrotto	21
11.2	Errori durante la saldatura.....	21
11.2.1	Sottotensione.....	21
11.2.2	Sovratensione.....	21
11.2.3	Errore resistenza	21
11.2.4	Errore frequenza.....	21
11.2.5	Errore tensione	21
11.2.6	Corrente molto bassa	22
11.2.7	Corrente molto alta	22
11.2.8	Blocco emergenza.....	22
11.2.9	Errore contatto spira	22
11.2.10	Erogazione rete rotta all'ultima saldatura.....	22
12	Specifiche tecniche	22
13	Contatti per l'assistenza e la riparazione	23
14	Accessori/parti del prodotto.....	23

1 Introduzione

Gentile cliente:

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Siamo fiduciosi che soddisferà le tue aspettative.

L'unità di saldatura HST 300 Smart è progettata esclusivamente per la saldatura di raccordi per tubi in plastica con un diametro massimo di 160 mm secondo il processo di elettrofusione.

L'unità è stata prodotta e controllata secondo una tecnologia all'avanguardia e regolamenti di sicurezza ampiamente riconosciuti con adeguate caratteristiche di sicurezza.

Prima della spedizione, è stata controllata l'affidabilità delle operazioni e la sicurezza. In caso di errori di gestione o uso improprio, tuttavia, possono essere esposti a pericoli:

- la salute dell'operatore,
- il prodotto e altro hardware dell'operatore,
- l'efficiente funzionamento del prodotto.

Tutti i soggetti coinvolti nell'installazione, funzionamento e manutenzione del prodotto devono:

- essere adeguatamente qualificati,
- utilizzare il prodotto solo sotto osservazione,
- rispettare e conoscere le istruzioni di questo manuale di istruzioni prima di operare.

Grazie!

2 Messaggi di sicurezza

2.1 Utilizzo del terminale di connessione corretto

Utilizzare il terminale di connessione appropriato e compatibile con il tipo di raccordo utilizzato. Assicurarsi che il contatto sia fissato saldamente e non utilizzare terminali di connessione o terminali adattatori che sono bruciati o non progettati per l'uso designato.

2.2 Uso improprio dei cavi di saldatura e di alimentazione

Non movimentare il prodotto dai cavi e non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'unità dalla presa. Proteggere i cavi dal calore, olio e bordi taglienti.

2.3 Protezione del raccordo e del giunto

Utilizzare morsetti di posizionamento o un allineatore per fissare il raccordo e il giunto da realizzare prima della saldatura. Le istruzioni di installazione del produttore del raccordo e le normative locali e nazionali devono essere rispettate in tutti i casi.

Un processo di saldatura non deve mai essere ripetuto con lo stesso raccordo, poiché ciò potrebbe rendere accessibili al tatto parti sotto tensione.

2.4 Pulizia del prodotto

Il prodotto non deve essere bagnato o immerso in acqua.

2.5 Apertura dell'unità



Attenzione

La copertura del prodotto può essere rimossa solo da personale autorizzato del produttore o da un centro di manutenzione adeguatamente formato e approvato.

2.6 Uso di prolunghe in cantiere

Per estendere la lunghezza del cavo di alimentazione, utilizzare esclusivamente prolunghe approvate etichettate come tali e con le seguenti sezioni:

fino a 20 m : 1,5 mm² (consigliato 2,5 mm²) ; tipo H07RN-F
oltre 20 m : 2,5 mm² (consigliato 4,0 mm²) ; tipo H07RN-F



Attenzione

Quando si utilizzano prolunghe, devono essere srotolate e distese completamente.

2.7 Controllo del prodotto per danni

Prima di ogni utilizzo del prodotto, verificare le caratteristiche di sicurezza e possibilmente le parti esistenti con lievi danni per il corretto funzionamento. Assicurarsi che i terminali di connessione funzionino correttamente, che il contatto sia fermamente saldo e che le superfici di contatto siano pulite. Tutte le parti devono essere installate correttamente e conformi affinché il prodotto funzioni come previsto. Caratteristiche o parti funzionali danneggiate devono essere adeguatamente riparate o sostituite da un centro di assistenza autorizzato.

2.8 Specifiche dell'alimentazione

2.8.1 Alimentazione di rete

Requisiti di cablaggio del fornitore di servizi di pubblica utilità,

le regole di sicurezza sul lavoro, le norme applicabili e i codici nazionali devono essere rispettati.



Quando si utilizzano generatori in cantiere, devono essere rispettate le norme per l'installazione degli interruttori di massa a terra (RCD) e le operazioni necessitano l'installazione di un interruttore.

La protezione del fusibile del generatore o dell'alimentazione di rete deve essere di 16 A (fusibile ritardato). L'unità deve essere protetta dalla pioggia e umidità.

2.8.2 Alimentazione del generatore

La capacità nominale richiesta del generatore come determinato dai requisiti di alimentazione del più grande raccordo da saldare dipende dalle specifiche dell'alimentazione, le condizioni ambientali e il tipo di generatore stesso comprese le sue caratteristiche di regolazione.

Potenza nominale di uscita di un generatore monofase,
220 - 240 V, 50/60 Hz
d 20d 160 3,2 kW

Avviare prima il generatore, quindi collegare la saldatrice. La tensione inattiva deve essere impostata a ca. 240 volt. Quando si spegne il generatore, scollegare prima la saldatrice.



Importante La potenza operativa in uscita del generatore diminuisce di circa il 10% ogni 1.000 m di altitudine. Durante il processo di saldatura nessun altro dispositivo collegato allo stesso generatore deve essere azionato.

3 Assistenza e riparazione

Poiché il prodotto viene utilizzato per applicazioni soggette a considerazioni di sicurezza, può essere riparato e revisionato solo dal produttore o dal suo partner/rivenditore debitamente autorizzato e formato. In questo modo vengono garantiti elevati standard di qualità e sicurezza.

Il mancato rispetto di questa disposizione dispenserà il produttore da qualsiasi garanzia e responsabilità per reclami sul prodotto, compreso qualsiasi eventuale danno.

Quando viene revisionata, l'unità viene automaticamente aggiornata alle specifiche tecniche del prodotto al momento della revisione e viene assicurata una garanzia funzionale di tre mesi sull'unità revisionata.

Eventuali disposizioni di legge relative a controlli di sicurezza elettrica devono essere rispettate.

4 Principie de fonctionnement

La HST 300 Smart consente la saldatura di raccordi elettrosaldabili che dispongono di un codice a barre. Ogni raccordo è fornito di un'etichetta con uno o due codici a barre su di esso. La struttura di questo codice è standardizzata a livello internazionale. Il primo codice, codifica i dati sulla corretta saldatura, conforme alla ISO 13950, il secondo codice, se presente, codifica i dati di tracciabilità del componente, conforme alla ISO 12176.

Il microprocessore che controlla la saldatrice HST 300 Smart

- controlla e monitora completamente il processo di saldatura in modalità automatizzata,
- determina la durata della saldatura in base alla temperatura ambiente,
- mostra tutte le informazioni sul display in testo semplice.

Tutti i dati relativi alla saldatura o alla tracciabilità vengono salvati nella memoria interna e possono essere inviati a una chiavetta USB.

Il trasferimento dei dati di saldatura è abilitato tramite un'interfaccia di tipo USB A, compatibile con una chiavetta USB.

Ulteriori accessori opzionali

- **Software per PC** per il download e l'archiviazione dei dati su PC (per tutti i comuni sistemi operativi Windows)
- **Stampante per etichette** per la stampa di etichette identificative della saldatura subito dopo averla effettuata
- **Chiavetta USB** per il trasferimento dei dati dall'unità di saldatura in cantiere alla stampante o PC in ufficio (vedere dettagli alla fine di questo opuscolo)

5 Messa in esercizio e funzionamento

- Per utilizzare l'unità di saldatura, assicurarsi che sia impostata su una superficie appropriata e piana.
- Accertarsi che la protezione dell'alimentazione / generatore sia di 16 A (fusibile ritardato).
- Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente principale o nel generatore.
- Leggere e rispettare il Manuale d'uso del generatore, se applicabile.

5.1 Accensione dell'unità di saldatura

Dopo aver collegato il cavo all'alimentazione principale o a un generatore, accendere l'unità di saldatura usando l'interruttore On/Off. Ciò fa visualizzare Display 1.

OMISA
HST300 Smart

Display 1

Quindi lo schermo passa a Display 2. Mentre è visualizzata questo schermo, la saldatrice è pronta per la connessione del raccordo.

14:32:11 21.10.12
Contatto interrotto

Display 2



ATTENZIONE in caso di errori di sistema!

Attenzione! Se durante l'autotest eseguito dall'unità all'avvio viene rilevato un errore, un messaggio di "Errore di sistema" appare sul display. Quando ciò accade, la saldatrice deve essere scollegata immediatamente dall'alimentazione e dal raccordo, e deve essere spedita al produttore per la riparazione.

5.2 Inserimento del codice del operatore

La saldatrice può essere configurata per richiedere il codice identificativo dell'operatore prima dell'inserimento del codice del raccordo. Lo schermo mostra quindi il messaggio "Codice operatore" (Successivamente è possibile accedere a questa schermata con un accesso rapido; vedi sez. 6.1). È possibile inserire il codice numerico sia leggendolo da un tag con lo scanner o usando i tasti freccia \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow . Se deve essere inserito il codice identificativo dell'operatore e, in tal caso, quando o con quale frequenza, è determinato nel sottomenu "Impostazioni" del menu di configurazione (vedi sez. 10.1).

Codice operatore

Display 3

Quando il codice operatore viene letto da un codice a barre usando lo scanner, un segnale acustico da conferma, lo schermo mostra il codice letto e passa al display successivo. Quando viene inserito manualmente, viene salvato premendo START/SET. Se il codice inserito non è corretto, appare "Errore codice"; controllare la sequenza di numeri e correggere secondo necessità. Se il codice è corretto, viene salvato nella memoria di sistema e inserito nei protocolli di saldatura da scaricare.

L'unità accetta solo codice identificativi operatore conformi alla normativa ISO. Se la funzione del codice operatore è disabilitata, la schermata del codice operatore non verrà visualizzata.

5.3 Collegamento del raccordo

Collegare i terminali al raccordo e verificare il corretto fissaggio. Utilizzare adattatori se necessario. Le superfici di contatto dei terminali o degli adattatori e il raccordo devono essere puliti. Terminali sporchi possono portare a una saldatura impropria e anche al surriscaldamento e alla fusione dei terminali stessi. Proteggere sempre i connettori dei cavi dallo sporco. Termi-

nali e adattatori sono da considerarsi materiali di consumo e, pertanto, devono essere controllati prima di ogni saldatura e sostituiti se danneggiati o sporchi.

Quando il raccordo è collegato, anziché il messaggio "Contatto interrotto" (vedi Display 2), viene visualizzato il numero di protocollo della saldatura successiva, ad es. "Nr. prot.: 0015".

5.4 Lettura del codice raccordo con uno scanner portatile

Deve essere utilizzato solo il codice a barre riportato sull'etichetta del raccordo che deve essere saldato. Non è possibile utilizzare il codice raccordo proveniente da un raccordo diverso da quello che verrà saldato anche se esso risulta danneggiato o illeggibile.

Leggere il codice raccordo tenendo lo scanner davanti il codice a barre a una distanza da 5 a 10 cm, dove la linea rossa indica l'area di lettura. Quindi premere il pulsante di lettura. Se i dati vengono letti correttamente, la saldatrice da conferma con un segnale acustico e visualizza il dati decodificati sullo schermo (vedi Display 4).



I valori visualizzati sono i parametri di saldatura nominale contenuti nel codice a barre del raccordo o calcolati sulla base di questi dati. Sono visualizzati prima che venga misurata l'effettiva resistenza del raccordo per l'elettrofusione. Ciò significa che anche quando il valore ohm visualizzato è corretto, un errore della resistenza può essere ancora rilevato (vedi sez. 9.2). Solo quando inizia il processo di saldatura, il display mostra i parametri di saldatura effettivi misurati.

Il messaggio "Avviare?" indica che l'unità è pronta per l'inizio del processo di saldatura. Controllare i dati letti e se errati, cancellarli premendo il tasto STOP/RESET. I dati letti vengono eliminati anche se l'unità è scollegata dal raccordo.

5.5 Avvio del processo di saldatura



Dopo aver letto il codice a barre del raccordo o è stata chiamata la funzione AutoWeld, viene richiesto dal sistema l'inserimento di tutti i dati di tracciabilità abilitati nel menu di configurazione (vedi sez. 10.2).

Avviare?
HST SAT 10.00V 0130s
Display 4

Dopo aver letto o inserito il codice raccordo, il processo di saldatura può essere avviato usando il tasto START/SET, quando il messaggio "Avviare?" viene visualizzato e non vi sono indicazioni di un problema.

Premendo il tasto START/SET si attiverà un messaggio di conferma "Tubo raschiato?", che a sua volta richiede una conferma con il tasto START/SET per iniziare la saldatura.

5.6 Processo di saldatura

Il processo di saldatura è monitorato per tutta la sua durata applicando i parametri di saldatura contenuti nel codice del raccordo. Assieme al tempo de saldatura reale (sinistra) e nominale (destra) vengono visualizzate nella riga inferiore la tensione, la resistenza e la corrente de saldatura.

0009sec	0090sec
10.00V	1.61Ω 6.21A

Display 5

5.7 Fine della saldatura

Il processo di saldatura termina correttamente se il tempo di saldatura effettiva corrisponde al tempo di saldatura nominale e il cicalino viene sentito due volte.

5.8 Processo di saldatura interrotto

Il processo di saldatura ha esito negativo se viene visualizzato un testo di errore sullo schermo e il segnale acustico continua a suonare. L'errore deve essere accettato premendo il tasto STOP/RESET.

5.9 Tempo di raffreddamento

Il tempo di raffreddamento come indicato nelle istruzioni del produttore del raccordo deve essere rispettato. Se il codice a barre fornito dal produttore del raccordo contiene i dati sul tempo di raffreddamento, esso verrà visualizzato al termine del processo di saldatura e verrà contato all'indietro fino a zero. Questo conto alla rovescia può essere confermato e cancellato in qualsiasi momento col pulsante STOP/RESET. Tuttavia, si prega di notare che in quel periodo di tempo il raccordo è ancora caldo e non deve essere sottoposto a sollecitazioni esterne. Nessun tempo di raffreddamento viene visualizzato, se il codice del raccordo non contiene tali informazioni.

5.10 Ritorno all'inizio dell'inserimento parametri

Al termine della saldatura, scollegando il raccordo saldato dall'unità o premendo il tasto STOP/RESET l'unità si resetterà all'inizio dell'inserimento dei parametri di saldatura.

5.11 Utilizzo di ViewWeld per gestire i protocolli delle saldature registrate e stampare le etichette

La funzione ViewWeld offre la visualizzazione di una versione compatta dei protocolli di saldatura registrati durante la saldatura e la loro stampa su etichetta, attraverso la stampante disponibile opzionalmente, da apporre al giunto saldato. Il report ViewWeld mostra il numero di protocollo, la data e

l'ora della saldatura e i parametri di saldatura insieme a una valutazione della qualità del giunto (vedi Display 6; lo schermo visualizza solo due righe, utilizzare i tasti \uparrow e \downarrow per accedere a quelle non mostrate), dove il primo report visualizzato è quello dell'ultima saldatura eseguita.

0015	24.02.13	09:33
M/B	MON HST	450
0058s	025.0V	1.57Ω
Saldatura o.k.		

Display 6

Per chiamare il report del protocollo ViewWeld di una saldatura, premere il tasto \uparrow nella schermata di inserimento del codice a barre (vedi Display 2). La navigazione tra i rapporti di saldatura salvati è quindi possibile premendo i tasti \leftarrow o \rightarrow . Per stampare un'etichetta di saldatura di cui si sta visualizzato il protocollo, la stampante per etichette deve essere collegata alla saldatrice. Poi premere il tasto START/SET nella schermata ViewWeld.

6 Informazioni aggiuntive nel protocollo di saldatura

Ogni protocollo di saldatura salvato nella memoria di sistema, che può essere scaricato come file di report PDF o in formato DataWork, contiene una serie di dati di saldatura e tracciabilità che l'operatore può decidere di inserire o meno nel menu di configurazione.

6.1 Immissione di dati di tracciabilità preformati e definiti dall'operatore

Tutti i dati di tracciabilità abilitati nel menu di configurazione in "Registrazioni" (vedi sez. 10) devono essere inseriti prima del processo di saldatura. L'unità di saldatura richiede all'utente di inserirli prima o dopo aver inserito il codice a barre del raccordo (vedi Display 2). A seconda dei dati inseriti, se il un nuovo inserimento dati è obbligatorio (ad es. il codice identificativo operatore; vedi sez. 5.2) o se i dati precedentemente inseriti devono essere modificati e confermati senza modifiche (ad es. il numero commessa; vedi sez. 6.2).

>Codice operatore
Numero commessa

Display 7

È possibile accedere rapidamente ad alcuni dati di tracciabilità, tramite una schermata di selezione, premendo il tasto \leftarrow (vedi Display 7), sia per visualizzarli sia per la loro immissione o modifica /conferma

6.2 Immissione o modifica del numero di commissione

La schermata di inserimento del numero di commissione/commessa viene visualizzata dall'unità prima della saldatura o da parte dell'operatore accedendo nella schermata di rapido accesso (Display 7). Può essere inserito usando i tasti freccia \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow o leggendolo da un codice a barre usando lo scanner. La lunghezza massima è di 32 caratteri. Confermare l'immiss-

Numero commessa

Display 8

sione premendo il tasto START/SET. Il numero del cantiere verrà salvato in memoria e verrà visualizzato nel protocollo di saldatura scaricato.

7 Immissione manuale dei parametri di saldatura

Per inserire manualmente i parametri di saldatura, è necessario innanzitutto collegare il raccordo alla saldatrice con il cavo di saldatura. Si accede all'immissione manuale dei parametri premendo il tasto freccia ↓. Lo schermo mostrerà un menu come mostrato nel Display 9, se l'inserimento manuale è abilitato nel menu di configurazione (vedi sez. 10.1). In altre parole, l'inserimento manuale dei parametri sostituisce la lettura del codice a barre del raccordo con lo scanner (vedi sez. 5.3 e 5.4).

>Inser. tens. tempo
Inser. codice racc.

Display 9

Usando i tasti freccia ↑ e ↓ è possibile selezionare la tensione e tempo di saldatura o il codice del raccordo da utilizzare (cioè i numeri che rappresentano questo codice. Confermare la selezione premendo il tasto START / SET.

7.1 Immissione manuale della tensione e del tempo di saldatura

Se questa opzione è stata scelta nel menu di inserimento manuale dei parametri, apparirà sullo schermo un display come quello mostrato a destra. Utilizzare i tasti freccia ⇲, ⇱, ↑, ↓ per impostare la tensione e il tempo di saldatura, secondo alle istruzioni del produttore del raccordo, quindi premere il tasto START/SET per confermare l'immissione. Il messaggio "Avviare?" visualizzato dopo la conferma con START/SET indica che l'unità è pronta per la saldatura.

Tensione/tempo
U= 40 V t= 1000 s

Display 10

7.2 Immissione della sequenza di numeri

Se questa opzione è stata scelta nel menu di inserimento manuale dei parametri, viene visualizzato il display "Inserire codice raccordo". I 24 caratteri del codice raccordo da inserire vengono visualizzati come asterischi (*). Utilizzare i tasti freccia ⇲, ⇱, ↑, ↓ per inserire il codice e premere START/SET per confermare l'inserimento e decodificarlo. Se il codice inserito non è corretto, appare il messaggio "Errore codice"; controllare la sequenza di numeri e correggere secondo necessità. Se il codice è corretto, i dati decodificati vengono visualizzati e il messaggio "Avviare?" indica che l'unità è pronta per iniziare la saldatura.

8 Download dei protocolli di saldatura

Interfaccia dati

per collegare supporti di memoria di massa (come una chiavetta USB)

L'interfaccia è conforme alle specifiche USB versione 2.0 (velocità dati massima di 480 megabit al secondo).

 Prima di trasferire i dati, si consiglia vivamente di spegnere e riaccendere l'unità di saldatura. Se questo passaggio non viene eseguito, vi è il rischio di un errato o imperfetto trasferimento dei dati oppure i protocolli nell'unità di saldatura potrebbero venire danneggiati.

 **Importante** Quando si trasferiscono i protocolli di saldatura su una chiavetta USB, assicurarsi sempre di attendere fino a quando si mostra il messaggio "Scarico terminato" prima di disconnettere la chiavetta USB dall'unità. Se viene disconnessa troppo presto, l'unità potrebbe chiedere se si desidera eliminare i protocolli in memoria, sebbene non siano stati trasferiti correttamente. In questo caso, se si eliminano i contenuti della memoria, i protocolli di saldatura andrebbero irrevocabilmente persi e non sarebbero disponibili altrove.

8.1 Selezione del formato del file

Il collegamento del supporto di archiviazione fa apparire la schermata nella quale si può selezionare il formato del file con i protocolli di saldatura: un PDF con un estratto o una versione estesa del protocollo, il formato dati di saldatura DataWork o un file CSV. Utilizzando i tasti freccia \uparrow e \downarrow , selezionare il tipo di file desiderato e confermarla premendo il tasto START/SET.

File DataWork
>PDF prot. compresso

Display 11

Il formato CSV consente l'importazione dei dati del protocollo in un database o un foglio di calcolo, a condizione che questa applicazione possa leggere il formato; questo è il caso, ad esempio, con il software Microsoft Excel.

L'opzione del protocollo di servizio non è importante per le normali operazioni. Nell'ambito del servizio assistito da computer, questa lista elenca gli eventi relativi alle manutenzioni della saldatrice.

8.2 Download di tutti i protocolli

Dopo aver selezionato il tipo di file, la schermata successiva offre l'opzione "Stampa tutti i protocolli". Selezionandola scaricherà tutti i protocolli di saldatura attualmente nella memoria di sistema nel formato file precedentemente selezionato.

8.3 Download per numero di commessa, intervallo di date o protocolli

Dopo aver selezionato il tipo di file, la schermata successiva offre le opzioni "Per numero commessa", "Per intervallo di date" e "Per intervallo di protocolli". A seconda della selezione, i tasti freccia \uparrow e \downarrow possono essere utilizzati per selezionare nelle commissioni attualmente nella memoria di sistema quella desiderata, di cui i protocolli devono essere scaricati oppure possono essere utilizzati i tasti freccia \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow per inserire una data di inizio e una data di fine, o il primo e l'ultimo rapporto, che definisce un intervallo di date o un intervallo di protocolli di cui i protocolli devono essere scaricati. Quando si preme il tasto START/SET, si trasferiscono i protocolli selezionati al supporto di archiviazione.

8.4 Processo del download dei protocolli

Il download inizia automaticamente dopo che la selezione viene effettuata tra le varie opzioni. Attendere il trasferimento completo di tutti i protocolli selezionati e finché il messaggio "Scarico terminato" appare sullo schermo.

Se si verifica un problema durante il download, viene visualizzato il messaggio "Non pronto". Dopo che la causa del problema viene risolta, il download riprende automaticamente.



Se la saldatrice riconosce un problema che non può essere risolto mentre è in corso il trasferimento dei dati, non riprende il processo e viene visualizzato il messaggio di errore "Scarico interrotto". Per confermare questo errore, premere il tasto START/SET.

8.5 Cancellazione dei dati dalla memoria

I dati dei protocolli in memoria possono essere eliminati solo dopo che tutti i protocolli di saldatura sono stati trasferiti, indicato dal messaggio "Scarico terminato". Quando il supporto di archiviazione è scollegato, viene visualizzato il messaggio "Cancellare protocolli". Se il tasto START/SET viene premuto a questo punto, viene visualizzato un'ulteriore messaggio di conferma "Cancellare veramente?", che deve essere confermato premendo nuovamente il tasto START/SET. Quindi, i dati dei protocolli in memoria vengono eliminati.

8.6 Conservazione dei dati in memoria

Quando la stampante o il supporto di archiviazione è scollegato, appare il messaggio "Cancellare protocolli". Premere il tasto STOP/RESET per mantenere in memoria i dati dei protocolli correnti. Possono quindi essere stampati di nuovo.

 Prendere l'abitudine di gestire la memoria interna come descritto all'inizio della sez. 8, per mantenere l'integrità dei dati ed evitare qualsiasi cancellazione involontaria dei protocolli in memoria.

9 Informazioni sulla saldatrice

9.1 Visualizzazione delle caratteristiche dalla saldatrice

Le informazioni tecniche chiave della saldatrice stessa possono essere visualizzate premendo il tasto \Rightarrow alla schermata "Inserire codice barre". Esse sono la versione del software, il numero di serie dell'unità, la data della successiva manutenzione programmata e il numero di protocolli attualmente disponibili non utilizzati. Per uscire dalla schermata, premere STOP/RESET.

Se la revisione pianificata è scaduta, viene visualizzato un messaggio di servizio sullo schermo non appena l'unità viene collegata all'alimentazione di rete o al generatore. Questo messaggio deve essere confermato premendo START/SET.

9.2 Misurazione della resistenza

Quando è stato premuto il tasto START/SET per avviare una saldatura, viene misurato il valore della resistenza del raccordo e comparato al valore immesso con la lettura del codice del raccordo. Se la differenza tra i due valori è minore della tolleranza accettabile indicata nel codice, il processo di saldatura inizia. Se la differenza è maggiore della tolleranza preimpostata, la saldatrice interrompe la saldatura e visualizza il messaggio "Errore resistenza". Inoltre, visualizza il valore di resistenza effettivo del raccordo collegato.

Il motivo di un errore della resistenza potrebbe essere lo scarso contatto e/o i terminali di collegamento usurati. Pertanto, se si verifica questo errore, controllare la corretta aderenza dei terminali e, se usurati, sostituirli con dei nuovi.

9.3 Interruttore di surriscaldamento

Il processo di saldatura si interrompe se la temperatura del trasformatore della saldatrice è troppo alta. L'interruttore di arresto per surriscaldamento interrompe la saldatura se il valore della temperatura è troppo alto ed il tempo di saldatura rimanente è superiore a 800 secondi. Il display e il protocollo di saldatura mostrerà il messaggio "Surriscaldato".

9.4 Indicazione di un guasto dell'alimentazione durante l'ultima saldatura

Il messaggio "Erogazione rete rotta all'ultima saldatura" indica che la precedente saldatura si è interrotta a causa di una mancanza di alimentazione. Il motivo potrebbe essere un generatore troppo debole o una prolunga troppo lunga o con sezione sottodimensionata o l'azionamento dell'interruttore automatico del dispositivo. La successiva saldatura è possibile dopo aver confermato il messaggio premendo STOP/RESET.

10 Configurazione della saldatrice

Con il tag/tessera dell'operatore, la saldatrice può essere riconfigurata. Quando si preme il tasto MENU, il messaggio "Inserire codice menu" appare sullo schermo. Dopo che è stato letto dalla scheda, appare il menu di selezione nel Display 12.

In "Impostazioni", i parametri relativi alla saldatrice stessa e il suo funzionamento possono essere impostati. In "Registrazioni", i dati di tracciabilità che devono o non devono essere registrati e riportati nei protocolli possono essere abilitati o disabilitati. Il sottomenu desiderato viene selezionato usando le frecce \uparrow e \downarrow . Quindi per accedere al sottomenu, premere il tasto MENU.

In entrambe le parti del menu di configurazione, utilizzare i tasti freccia \uparrow e \downarrow per selezionare l'opzione di impostazione desiderata. Usare il tasto freccia \Rightarrow per alternare tra "on" e "off" per questa opzione di configurazione.

Una "M" visualizzata accanto a un'opzione di impostazione indica che un sottomenu è accessibile qui con il tasto MENU.

Premere il tasto START/SET per confermare l'impostazione e salvarla nella memoria.

10.1 Comprensione del sottomenu "Impostazioni"

"Scadenza patentino verificata ON" indica che il codice/patentino identificativo dell'operatore deve essere attivo e non scaduto (impostazione predefinita del periodo di validità 2 anni dall'emissione del codice), altrimenti l'operazione di saldatura non può essere avviata, "OFF", che la validità del codice non viene verificata del tutto.

"Controllo memoria ON" indica che quando la memoria di sistema è piena di protocolli, l'unità verrà bloccata finché i protocolli verranno stampati o scaricati, "OFF", che funktiona ma i protocolli più vecchi verranno sovrascritti.

"Impostazione manuale ON" indica che l'inserimento manuale

>Impostazioni -M-
Registrazioni -M-

Display 12

>Scad. patentino OFF
Contr. memoria ON

Display 13

dei parametri di saldatura (vedi sez. 7) è possibile, "OFF", che l'inserimento manuale non è attivo.

"Menu del codice operatore M" indica che premendo il tasto MENU, si può accedere a un sottomenu che consente di determinare quando il codice operatore, se abilitato alle "Registrazioni", deve essere inserito: sempre "x", ovvero prima di ogni singola saldatura, prima della prima saldatura dopo l'avvio dell'unità o solo "ogni giorni", ovvero prima della prima saldatura di un nuovo giorno/data.

"Lingua M" indica che premendo il tasto MENU, si può accedere a un sottomenu per selezionare la lingua utilizzata al display e nei protocolli di saldatura (vedi sez. 10.1.1).

"Data/ora M" indica che premendo il tasto MENU, si può accedere a un sottomenu per l'impostazione dell'orologio (vedi sez. 10.1.2).

"Unità di temperatura M" indica che premendo il tasto MENU, si può accedere a un sottomenu per la selezione dei gradi centigradi o Fahrenheit come unità per la temperatura.

 
"Numero di inventario M" indica che premendo il tasto MENU, si può accedere a un sottomenu per inserire il numero con il quale l'unità è inventariata dalla società.

"Numero di etichette M" indica che premendo il tasto MENU, si può accedere a un sottomenu per inserire il numero di etichette che vengono stampate automaticamente dopo la saldatura con la stampante per etichette opzionale, se collegata.

10.1.1 Selezione della lingua di visualizzazione

Quando viene selezionato il sottomenu "Lingua", lo schermo cambia e riproduce il Display 14.

Utilizzare i tasti freccia \uparrow e \downarrow per selezionare una delle opzioni, "Deutsch", "English", "Français" e confermare premendo il tasto START/SET.




Display 14

10.1.2 Impostazione dell'orologio

Quando viene selezionato il sottomenu "Data/ora", lo schermo cambia e appare il Display 15.

 L'ora del giorno e la data possono essere impostate utilizzando la tastiera."Ora", "Minuto", "Giorno", "Mese" e "Anno" vengono impostati separatamente. Premere il tasto START/SET per confermare l'impostazione.



Display 15

10.1.3 Selezione dell'unità di temperatura

L'unità di temperatura (Celsius o Fahrenheit) può essere selezionata in un sottomenu analogo alla selezione della lingua (vedi sez. 10.1.1).

10.2 Comprendere del sottomenu "Registrazioni"

"Codice operatore ON" indica che il codice d'identificazione dell'operatore deve essere inserito come impostato con il "Menu del codice operatore", "OFF", che questo non è possibile.

"Numero di commessa ON" indica che il numero della commessa (lavoro, commissione, cantiere) dovrà essere inserito o confermato prima di ogni nuova saldatura, "OFF", che non viene richiesto il suo inserimento.

"Dati aggiuntivi ON" indica che i dati aggiuntivi devono essere inseriti o confermati prima di ogni nuova saldatura, "OFF", che l'operatore non è tenuto ad inserirli.

"Codice raccordo ON" indica che il secondo, il cosiddetto codice tracciabilità del raccordo per elettrofusione deve essere inserito prima di ogni saldatura, "OFF", che questo non è possibile.

"Codice tubo ON" indica che i codici di entrambi i tubi/componenti (codici di saldatura e tracciabilità conformi ISO) devono essere inseriti prima di ogni saldatura, "OFF", che ciò non è possibile.

"Lunghezza tubo ON" indica che la lunghezza di entrambi i tubi/componenti deve essere inserita prima di ogni saldatura, "OFF", che ciò non è possibile.

"Condizioni climatiche ON" indica che le condizioni meteorologiche devono essere selezionate in un elenco prima di ogni saldatura, "OFF", che questo non è possibile.

"Nome impresa ON" significa che la società che esegue il lavoro di installazione deve essere inserita prima di ogni saldatura, "OFF", che ciò non è possibile.

"Stampare etichette M" indica che premendo il tasto MENU, si può accedere ad un sottomenu per iniziare a stampare una o più etichette con riferimento a una data operazione di saldatura, con la stampante per etichette opzionale.



Tutti i dati possono anche essere letti attraverso un codice a barre con lo scanner, a condizione che tale codice a barre sia disponibile.

Codic.operatore ON
>Numero commessa ON

Display 16

11 Panoramica delle funzioni di automonitoraggio

11.1 Errori durante l'immissione dei dati

11.1.1 Errore codice

Si è verificato un inserimento errato, l'etichetta del codice è danneggiata o vi è un errore nella simbologia del codice o la lettura del codice è errata.

11.1.2 Contatto interrotto

Non vi è un contatto elettrico correttamente stabilito tra la saldatrice e il raccordo (controllare il morsetto a pressione sul raccordo) o la resistenza è difettosa.

11.1.3 Sottotensione

La tensione in ingresso è inferiore a 175 volt. Regolare la tensione in uscita del generatore.

11.1.4 Sovratensione

La tensione in ingresso è superiore a 290 volt. Ridurre la tensione in uscita del generatore.

11.1.5 Saldatrice surriscaldata

La temperatura del trasformatore è troppo alta. Lasciar raffreddare la saldatrice per circa 1 ora.

11.1.6 Errore di sistema

ATTENZIONE!

La saldatrice deve essere scollegata immediatamente sia dall'alimentazione che dal raccordo. L'auto-test ha rilevato un errore nel sistema. La saldatrice non deve più essere accesa e deve essere inviata a un centro autorizzato per essere controllata e riparata.

11.1.7 Errore temperatura ambiente

La temperatura ambiente misurata è al di fuori del range di funzionamento dell'unità di saldatura, cioè inferiore a -20°C (-4°F) o oltre +50°C (+140°F).

11.1.8 Rilevazione temperatura difettosa

Il sensore della temperatura ambientale sul cavo di saldatura è danneggiato o difettoso.

11.1.9 Orologio difettoso

L'orologio di sistema interno non funziona correttamente o è difettoso. Ripristinarlo o inviare la saldatrice al produttore per controllo e assistenza.

11.1.10 Manutenzione scaduta

La data di manutenzione consigliata per la saldatrice è scaduta. Il messaggio di scadenza deve essere confermato premendo il tasto START/SET. Inviare la saldatrice al produttore o un punto di assistenza autorizzato per l'assistenza e il controllo.

11.1.11 Errore inserimento

Un codice inserito non è corretto. All'inserimento manuale dei parametri di saldatura, nessun tempo di saldatura è stato inserito. È stato selezionato un valore non corretto nell'impostazione della data.

11.1.12 Memoria protocolli piena

La memoria di sistema è piena di protocolli di saldatura. Stampa o scarica i rapporti in memoria o cambia il controllo della memoria per OFF. Senza controllo della memoria, un nuovo protocollo sovrascrive il protocollo più vecchio esistente.

11.1.13 Scarico interrotto

Durante il trasferimento dei dati o la stampa, si è verificata un errore che non è stato possibile risolvere.

11.2 Errori durante la saldatura

Tutti gli errori che si verificano mentre la saldatura è in corso, vengono segnalati da un allarme acustico.

11.2.1 Sottotensione

La tensione in ingresso è inferiore a 175 volt. Se la condizione di errore persiste per più di 15 secondi, la saldatura sarà interrotta. Se la tensione scende al di sotto di 170 volt, il processo di saldatura si interromperà immediatamente.

11.2.2 Sovratensione

La tensione in ingresso è superiore a 290 volt. Se la condizione di errore persiste per più di 15 secondi, il processo di saldatura sarà interrotto.

11.2.3 Errore resistenza

Il valore della resistenza del raccordo collegato è fuori tolleranza secondo ciò che si è letto nel codice a barre.

11.2.4 Errore frequenza

La frequenza della tensione in ingresso è fuori tolleranza (42 Hz - 69 Hz).

11.2.5 Errore tensione

Controllare la tensione e la corrente del generatore. La tensione in uscita non corrisponde al valore letto in precedenza; la saldatrice deve essere inviata al produttore per il controllo.

11.2.6 Corrente molto bassa

Il messaggio viene visualizzato se c'è un momentaneo guasto di corrente o se la corrente diminuisce di oltre il 15% al secondo per 3 secondi.

11.2.7 Corrente molto alta

Il valore della corrente in uscita è in eccesso; possibili cause: cortocircuito nella resistenza o nel cavo di saldatura. Durante la fase iniziale la soglia di interruzione superiore equivale a 1,18 volte del valore all'avvio, in ogni altro caso, il limite superiore dipende dal valore di carico e viene calcolato come la corrente all'avvio più il 15%.

11.2.8 Blocco emergenza

La saldatura è stata interrotta premendo il tasto STOP/RESET.

11.2.9 Errore contatto spira

Il valore di corrente dinamica durante la saldatura differisce di più del 15% dal valore richiesto, indicando un corto circuito nella resistenza.

11.2.10 Erogazione rete rotta all'ultima saldatura

L'ultima saldatura è incompleta. La saldatrice è stata disconnessa dall'alimentazione mentre era in corso la saldatura. Per continuare a utilizzare la saldatrice, questo errore deve essere confermato premendo il tasto STOP/RESET (vedi anche sez. 9.4).

12 Specifiche tecniche

Intervallo operativo	raccordi fino a 160 mm
Tensione nominale	230 V
Frequenza	50 Hz / 60 Hz
Potenza	1680 VA in ciclo di 80%
Grado di protezione	IPX4
Corrente primaria max.	16 A
Range di temp. ambiente	-20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Tensione in uscita	8 V - 48 V
Corrente in uscita max.	65 A
Memoria di protocolli	500 protocolli di saldatura
Porta interfaccia dati	USB v 2.0 (480 mbit/s)
(vedere anche le informazioni sulle porte dati all'inizio della sez. 8)	

Tolleranze:

Temperatura	± 5 %
Tensione	± 2 %
Corrente	± 2 %
Resistenza	± 5 %

13 Contatti per l'assistenza e la riparazione

O.M.I.S.A. Srl

Via Verga 9/11

20845 Sovico (MB), Italia

Tel.: +39 039 23 23 028

Web: www.omisa.it

Mail: info@omisa.it



Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche del prodotto senza preavviso.

14 Accessori/parti del prodotto

Adattatore a gomito a pressione 4,0 - 4,7 90°

216 - 010 - 440

Borsa adattatori

216 - 030 - 310

Tag/scheda ID dell'operatore

216 - 080 - 031

Penna scanner

216 - 030 - 270

Cavo USB

300 - 010 - 167

Software DataWork per Windows

216 - 080 - 505

Chiavetta USB

300 - 010 - 154

La versione tedesca qui inclusa è il testo originale del manuale, dal quale vennero elaborate le incluse traduzioni.

The German version of the manual enclosed herein is the original copy, reflected in the translations herein.

Inliegende deutsche Fassung der Anleitung ist der Urtext, welchen inliegende Übersetzungen wiedergeben.

La versión alemana adjunta está el texto original de las instrucciones, que también representan las traducciones de esta.

Contents

1	Introduction	5
2	Safety Messages.....	5
2.1	Using the Correct Connection Terminal	5
2.2	Improper Use of the Welding and Power Supply Cables	6
2.3	Securing the Fitting and the Joint.....	6
2.4	Cleaning the Product.....	6
2.5	Opening the Unit.....	6
2.6	Extension Cables on the Worksite	6
2.7	Checking the Product for Damage	6
2.8	Data Interface Cover Cap	7
2.9	Power Supply Specifications.....	7
2.9.1	Mains Power Supply	7
2.9.2	Generator Power Supply	7
3	Service and Repair	7
3.1	General	7
3.2	Transport, Storage, Shipment	8
4	Principles of Operation.....	8
5	Check-out and Operation.....	9
5.1	Turning the Welding Unit on	9
5.2	Entering the Welder ID Code.....	9
5.3	Connecting the Fitting	10
5.4	Reading the Fitting Code with a Handheld Scanner	10
5.5	Starting the Welding Process	11
5.6	Welding Process	11
5.7	End of Welding	11
5.8	Aborted Welding Process	11
5.9	Cooling Time	11
5.10	Returning to the Start of Parameter Input	12
5.11	Using ViewWeld to Manage Logged Welding Reports and Print Tags	12
6	Additional Information in the Welding Report.....	12
6.1	Entering Preformatted and User-defined Traceability Data ...	12
6.2	Entering or Changing the Job Number	13
7	Entering Welding Parameters Manually	13
7.1	Manually Entering Welding Voltage and Time.....	13
7.2	Entering the String of Numbers.....	14
8	Downloading the Reports	14
8.1	Selecting the File Format.....	14
8.2	Downloading All Reports	15
8.3	Downloading by Commission Number, Date or Report Range	15
8.4	Understanding the Report Download Process.....	15
8.5	Deleting Data from Memory.....	15
8.6	Keeping Data in Memory	16

9	Dedicated Welding Unit Information.....	16
9.1	Displaying Characteristics of the Welding Unit	16
9.2	Measuring Resistance	16
9.3	Overheating Switch	17
9.4	Indication of Power Supply Failure at the Last Welding	17
10	Configuring the Welding Unit.....	17
10.1	Understanding the "Settings" Sub-menu	17
10.1.1	Selecting the Display Language.....	18
10.1.2	Setting the Clock.....	18
10.1.3	Setting the Buzzer Volume	19
10.1.4	Selecting the Temperature Unit.....	19
10.2	Understanding the "Recording" Sub-menu.....	19
11	Self-Monitoring Functions Overview.....	19
11.1	Errors During Data Input.....	19
11.1.1	Code Error	19
11.1.2	No Contact	19
11.1.3	Low Voltage	20
11.1.4	Overtoltage.....	20
11.1.5	Overheated	20
11.1.6	System Error	20
11.1.7	Temperature Error	20
11.1.8	Temperatur Sensor Defective.....	20
11.1.9	Clock Error.....	20
11.1.10	Unit to Service.....	20
11.1.11	Input Error.....	20
11.1.12	Memory Full	21
11.1.13	Download Cancelled.....	21
11.2	Errors During Welding.....	21
11.2.1	Low Voltage	21
11.2.2	Overtoltage.....	21
11.2.3	Resistance Error.....	21
11.2.4	Frequency Error.....	21
11.2.5	Voltage Error.....	21
11.2.6	Low Current	21
11.2.7	Excess Current	22
11.2.8	Emergency Off	22
11.2.9	Heater Coil Error	22
11.2.10	Power Supply Failure at Last Welding	22
12	Technical Specifications	22
13	Service and Repair Contact	23
14	Accessories/Parts for the Product.....	23

1 Introduction

Dear Customer:

Thank you very much for purchasing our product. We are confident that it will meet your expectations.

The HST 300 Smart Welding Unit is designed exclusively for welding plastic pipe fittings sized max. 160 mm according to the electrofusion process.

The product was manufactured and checked according to state-of-the-art technology and widely recognized safety regulations and is equipped with the appropriate safety features.

Before shipment, it was checked for operation reliability and safety. In the event of errors of handling or misuse, however, the following may be exposed to hazards:

- the operator's health,
- the product and other hardware of the operator,
- the efficient work of the product.

All persons involved in the installation, operation, maintenance, and service of the product have to

- be properly qualified,
- operate the product only when observed,
- read carefully and conform to the User's Manual before working with the product.

Thank you.

2 Safety Messages

2.1 Using the Correct Connection Terminal

Use the appropriate connection terminal that is compatible with the fitting type used. Be sure the contact is firmly established and do not use connection terminals or terminal adapters that are burnt or not designed for the intended use.

2.2 Improper Use of the Welding and Power Supply Cables

Do not carry the product by its cables and do not pull the

power cord to unplug the unit from the socket. Protect the cables against heat, oil, and cutting edges.

2.3 Securing the Fitting and the Joint

Use positioner clamps or a vice to secure the fitting and the joint to be made before welding. The fitting manufacturer's installation instructions, local and national regulations have to be respected in all cases.

A welding process must never be repeated with the same fitting, since this may cause parts under power to be accessible to the touch.

2.4 Cleaning the Product

The product must not be sprayed with or immersed in water.

2.5 Opening the Unit



The cover of the product may be removed only by specialized staff of the manufacturer or of a service shop properly trained and approved by it.

2.6 Extension Cables on the Worksite

To extend power cord length, use exclusively properly approved extension cables that are labeled as such and have the following conductor sections:

up to 20 m: 1.5 mm² (2.5 mm² recommended); Type H07RN-F
over 20 m: 2.5 mm² (4.0 mm² recommended); Type H07RN-F



Caution When using the extension cable, it has always to be rolled off completely and lie fully extended.

2.7 Checking the Product for Damage

Before every use of the product, check safety features and possibly existing parts with minor damage for proper function. Make sure that the push-on connection terminals work properly, that contact is fully established, and that the contact surfaces are clean. All parts have to be installed correctly and properly conform to all conditions in order for the product to function as intended. Damaged safety features or functional parts should be properly repaired or replaced by an approved service shop.

2.8 Power Supply Specifications

2.8.1 Mains Power Supply

Utility suppliers' wiring requirements, occupational safety

rules, applicable standards, and national codes have to be respected.



Caution When using power distributions on the worksite, rules for the installation of earth-leakage circuit breakers (RCD) have to be respected, and operation requires an installed breaker.

Generator or mains power fuse protection should be 16 A (slow blow). The product has to be protected against rain and humidity.

2.8.2 Generator Power Supply

The required nominal generator capacity as determined by the power supply requirement of the largest fitting to be welded depends on the power supply specifications, the environment conditions, and the generator type itself including its control/regulation characteristics.

Nominal output power of a generator 1-phase, 220 - 240 V, 50/60 Hz:

d 20.....d 160 3.2 kW

Start the generator first, then connect the welding unit. The idle voltage should be set to approx. 240 volts. When turning the generator off, disconnect the welding unit first.



Important The working output power of the generator decreases by about 10% per 1,000 m of altitude. During the welding process no other device connected to the same generator should be operated.

3 Service and Repair

As the product is used in applications that are sensitive to safety considerations, it may be serviced and repaired only by the manufacturer or its duly authorized and trained partners. Thus, constantly high standards of operation quality and safety are maintained.

Failure to comply with this provision will dispense the manufacturer from any warranty and liability claims for the product, including any consequential damage.

When serviced, the unit is upgraded automatically to the technical specifications of the product at the moment it is serviced, and we grant a three-month functional warranty on the serviced unit.

We recommend having the product serviced at least every twelve months.

Any provisions in the law pertaining to an electrical safety inspection have to be complied with.

4 Principles of Operation

The HST 300 Smart allows welding electrofusion fittings that feature a bar code. Every fitting is provided with a tag with one or two bar codes on it. The structure of this code is internationally standardized. The first code, encoding the data on proper welding, complies with ISO 13950, the second code, if present, encoding the component traceability data, complies with ISO 12176.

The microprocessor-controlled HST 300 Smart Welding Unit

- controls and monitors the welding process in a fully automated fashion,
- determines welding duration depending on ambient temperature,
- shows all information on the display in plain text.

All data that are relevant for the weld or for traceability are saved to the internal memory and can be sent to a USB stick.

Welding data transfer is enabled through an interface of the USB A type, which is compatible with a USB stick.

Further Optional Accessories

- **PC software** for downloading and archiving data on PC (for all common Windows operating systems)
- **Label tag printer** for printing an identifier label for the new joint right after the welding operation
- **USB stick** for data transfer from the welding unit on the worksite to the printer or PC in your office (see details at the end of this booklet)

5 Check-out and Operation

- To operate the welding unit, be sure that it is set on a proper, level surface.
- Be sure that power supply/generator protection is 16 A (slow blow).
- Plug the power supply cord into the mains power supply or the generator.
- Read and comply with the User's Manual of the generator, if applicable.

5.1 Turning the Welding Unit on

After connecting the power supply cable to mains power or a generator, turn the welding unit on using the On/Off switch. This causes Display 1 to show.

OMISA
HST300 Smart

Display 1

Then the screen changes to Display 2. While it is showing, the welder is ready for the connection of the electrofusion fitting.

14:32:11 21.10.12
No Contact

Display 2

CAUTION in case of System Errors!



If during the auto-test that the unit performs at start-up, an error is detected, a "System Error" message shows on the display. When this happens, the welding unit has to be disconnected immediately from the power supply and the fitting, and it has to be shipped to the manufacturer for repair.

5.2 Entering the Welder ID Code

The welding unit can be configured to ask for the welder identification code before the fitting code is entered. The display screen then shows the message "Enter Welder Code." (Later this screen can be accessed by a quick access routine; see Sect. 6.1.) The numeric code can be entered either by reading it from a tag with the scanner or by using the \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow cursor keys. Whether the welder identification code has to be entered and if so, when or how often, is determined in the "Settings" sub-menu of the configuration menu (see Sect. 10.1).

Welder Code

Display 3

When the welder code is read from a bar code using the scanner, an audible signal confirms this and the screen shows the read code and switches to the next input display. When the code is entered manually, it is saved by pressing the START/SET key. If the code entered is not correct, a "Code Error" message appears; check the sequence of numbers and correct as needed. If the code entered is correct, it is saved to system memory and inserted into the welding reports to be downloaded.

Only an ISO standard-compliant welder identification code is accepted by the unit. If the welder code feature is disabled, the input screen for the welder code will not show.

5.3 Connecting the Fitting

Connect the connection terminals to the fitting and check for proper contact. Use terminal adapters if needed. The contact surfaces of the cable connection terminals or adapters and the fitting have to be clean. Dirty terminals may lead to improper welding and also to overheated and fused

connection terminals. Protect the cable connectors against getting dirty at all times. Terminals and push-on adapters should be considered consumables and, therefore, have to be checked before every welding operation and replaced if damaged or dirty.

When the fitting is connected, instead of the "No Contact" message (see Display 2) the number of the next welding report appears, e.g., "Prot. No.: 0015."

5.4 Reading the Fitting Code with a Handheld Scanner

Only the bar code on the tag sticking on the fitting to be welded may be used. It is not acceptable to read the fitting code tag of a fitting of a different kind if the intended one is damaged or unreadable.

Read the fitting code by holding the scanner in front of the bar code at a distance of 5 to 10 cm (2 to 4 inches), where the red line indicates the reading area. Then push the reading button. If the data are correctly read, the welding unit confirms this by an audible signal and displays the decoded data on the screen (see Display 4).



 
The displayed values are the nominal welding parameters contained in the fitting bar code or computed based on these data. They are displayed before the actual resistance of the electrofusion fitting is measured. This means that even when the showing ohm value is o.k., a resistance error may still be detected (see Sect. 9.2). Only when the welding process starts, the display shows the actual, measured welding parameters.

The "Start ?" message means that the unit is ready to start the welding process. Check the read data and if you see that they are erroneous, delete them by pressing the STOP/RESET key. The read data are also deleted if the welding unit is disconnected from the fitting.

5.5 Starting the Welding Process



After the fitting bar code was read or the AutoWeld feature was called, the input of all traceability data that were enabled in the configuration menu (see Sect. 10.2), is requested by the system.



Display 4

After reading or entering the fitting code, the welding process can be started using the START/SET key, when the

"Start ?" message is displayed and there is no indication of a problem.

Pressing the START/SET key will trigger a confirmation message "Pipe treated?," which in turn requires a confirmation with the START/SET key to start the welding proper.

5.6 Welding Process

The welding process is monitored for its entire duration applying the welding parameters contained in the fitting code. Along with the actual (left) and nominal (right) welding time, the welding voltage, the resistance, and the welding current are displayed in the lower line of the screen.

0009sec	0090sec
10.00V	1.61Ω 6.21A

Display 5

5.7 End of Welding

The welding process ends successfully if the actual welding time corresponds to the nominal welding time and the buzzer can be heard twice.

5.8 Aborted Welding Process

The welding process has failed if a plain-text error is displayed on the screen and the audible signal buzzes continuously. An error has to be acknowledged by pressing the STOP/RESET key.

5.9 Cooling Time

The cooling time as given in the fitting manufacturer's instructions has to be respected. If the bar code provided by the fitting manufacturer contains cooling time data, it will be displayed at the end of the welding process and will be counted down to zero. This countdown can be acknowledged and canceled at any time by the STOP/RESET key. However, note that for that time the pipe fitting joint which is still warm must not be subjected to an external force. No cooling time is displayed if the fitting code does not contain any such information.

5.10 Returning to the Start of Parameter Input

After welding is finished, disconnecting the welded fitting from the unit or pressing the STOP/RESET key will reset the unit back to the start of entering the welding parameters.

5.11 Using ViewWeld to Manage Logged Welding Reports and Print Tags

The ViewWeld feature offers viewing an abstracted version of the welding reports recorded during the welding

processes and printing it as a label tag to be affixed to the joint on the optionally available tag printer. The ViewWeld abstract shows the report number, the date and time of the welding and the welding parameters along with an evaluation of the quality of the joint/welding operation (see Display 6; only two lines appear on the screen, to see those not shown, press the \uparrow and \downarrow keys), where the first displayed abstract is that of the last performed welding operation.

0015	24.02.13	09:33	
M/B	MON	HST	450
0058s	025.0V	1.57Ω	
Welding OK			

Display 6

To call the ViewWeld abstract of a welding report, press the \uparrow key in the bar code input screen (see Display 2). Browsing through the saved welding reports is then possible by pressing the \leftarrow or \rightarrow cursor keys. To print a tag of the welding operation of which the abstract is currently displayed, the label tag printer has to be connected to the welder. Then press the START/SET key in the ViewWeld screen.

6 Additional Information in the Welding Report

Every welding report saved to system memory, which can be downloaded as a PDF report file or in the DataWork format, contains a number of welding and traceability data that the operator can decide to enter or not to enter in the set-up menu.

6.1 Entering Preformatted and User-defined Traceability Data

All traceability data enabled in the configuration menu at "Data Recording" (see Sect. 10) have to be entered before the welding process. The welding unit prompts the user to enter them either before or after entering the fitting bar code (see Display 2). Depending on what data is entered, either its repeated input is mandatory (e.g., the welder ID code; see Sect. 5.2) or previously entered data can be changed and confirmed or confirmed without changes (e.g. the commission number; see Sect. 6.2).

>Welder ID Code
Enter Job No.

Display 7

Certain traceability data can also be accessed quickly, via a selection screen, by pressing the \leftarrow cursor key (see Display 7), either for viewing or for entering or changing/confirming them.

6.2 Entering or Changing the Job Number

The commission number input screen is shown by the unit before welding or accessed by the user in the quick access screen (Display 7). It can be entered using the \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow cursor keys or by reading it from a bar code using the scan-

Enter Job No.

Display 8

ner. The maximum length is 32 characters. Confirm your input by pressing the START/SET key. The job number will be saved to memory and will appear in the downloaded welding report.

7 Entering Welding Parameters Manually

To be able to enter the welding parameters manually, you have first to connect the fitting to the welding unit with the welding cable. The manual input of the parameters can then be accessed by pressing the ↓ arrow key. The screen will show a menu as reproduced in Display 9, provided manual input is enabled in the configuration menu (see Sect. 10.1). In other words, the manual parameter input replaces reading the bar code of the fitting with a scanner.

>Enter Voltage/Time
Enter Fitting Code
Display 9

Using the arrow keys ↑ and ↓ you can select “Enter Voltage/Time” or “Enter Fitting Code” (i.e., the numbers that represents the code of the fitting to be used). Confirm your selection by pressing the START/SET key.

7.1 Manually Entering Welding Voltage and Time

If this option was chosen in the manual parameter input menu, a display like the one to the right appears on the screen. Use the ⇐, ⇒, ↑, ↓ cursor keys to set the welding voltage and the welding time, according to the fitting manufacturer's instructions, then press the START/SET key to confirm your input. The “Start ?” message displayed after the confirmation by START/SET indicates that the unit is ready for welding.

Voltage/Time
U= 40 V t= 1000 s
Display 10

7.2 Entering the String of Numbers

If this option was chosen in the manual parameter input menu, the “Enter Fitting Code” display shows. The 24 characters of the fitting code to be entered display as asterisks (*). Use the ⇐, ⇒, ↑, ↓ cursor keys to enter the code and press START/SET to confirm your input and have it decoded. If the code entered is not correct, a “Code Error” message appears; check the string of numbers and correct as needed. If the code is correct, the decoded data is displayed, and the “Start ?” message indicates that the unit is ready to start welding.

8 Downloading the Reports

Interface

USB A Interface Port

for connecting USB mass storage media (such as a memory stick)

The interface port complies with the USB version 2.0 specification (i.e., maximum data rate of 480 megabits per second).

 Before transferring data, it is highly recommended to switch the welding unit off and on again. If this fails to happen, there is a risk of data transfer failure, or reports in the welding unit may be corrupted.

 When transferring welding reports to a USB stick, always be sure to wait until the display shows the "Download finished" message before you disconnect the USB stick from the product. If you disconnect it too early, the unit may ask you whether you want to delete the reports in memory, although they were not properly transferred. In this case, if you delete the contents of the report memory, the welding reports would be irrevocably lost and would not be available elsewhere either.

8.1 Selecting the File Format

Connecting the storage media causes the screen to appear in which the format of the output file with the welding reports can be selected: a PDF file with an abstracted or extended version of the report, the format of the welding data management application DataWork or a CSV file. Using the \uparrow and \downarrow arrow keys, select the file type you need and confirm your selection by pressing the START/SET key.

DataWork File
>PDF Abstract

Display 11

The CSV format enables import of the report data into a database or spreadsheet application, provided this application can read the format; this is the case, e.g., with Microsoft Excel.

The Service Report option is not important for normal operation. In the scope of computer-assisted unit service, this report lists the events related to the maintenance of the welding unit.

8.2 Downloading All Reports

After the file type was selected, the next screen offers a "Print All Reports" option. Selecting it will download all

welding reports currently in system memory in the previously selected file format.

8.3 Downloading by Commission Number, Date or Report Range

After the file type was selected, the next screen offers a "By Commission Number," a "By Date Range," and a "By Report Range" options. Depending on the selection, the \uparrow and \downarrow arrow keys can be used to select from the commissions currently in system memory the desired one, of which the reports should be downloaded, or the \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow cursor keys can be used to enter a start date and an end date, or the first and the last report, that define a range of dates or a range of reports of which the reports should be downloaded. When you press the START/SET key, you cause the selected reports to be transferred to the storage media.

8.4 Understanding the Report Download Process

The download starts automatically after a selection was made among the options. Wait for all the selected reports to transfer and the "Download completed" message to appear on the screen.

If a problem occurs while the download is in progress, a "Not ready" message shows. After the problem condition is cleared, the download resumes automatically.



If the welding unit recognizes a problem that cannot be cleared while the data transfer is in progress, it does not resume the process and displays a "Download cancelled" error message. To acknowledge this error, press the START/SET key.

8.5 Deleting Data from Memory

The report data in memory can be deleted only after all welding reports were transferred, which is indicated by the "Download completed" message. When the storage media is unplugged, a "Delete Memory" message appears. If the START/SET key is pressed at this point, a further confirmation message "Delete Memory, sure?" is shown, which has to be confirmed by pressing the START/SET key once again. Then, the report data in memory are deleted.

8.6 Keeping Data in Memory

When the cable or storage media is unplugged, a "Delete Memory" message is displayed. Press the STOP/RESET key

to keep the current report data in memory. They can then be printed off once again.



Make a habit of handling the internal storage as described at the beginning of Sect. 8, to maintain important data integrity and avoid any inadvertent deletion of the reports in memory.

9 Dedicated Welding Unit Information

9.1 Displaying Characteristics of the Welding Unit

The key technical information on the welding unit itself is displayed by pressing the \Rightarrow key at the "Enter Fitting Code" screen. They are the software version, the serial number of the unit, the date of the next scheduled maintenance, and the number of currently available, unused reports. To quit this screen, press the STOP/RESET key.

If the scheduled service is overdue, a service due message appears on the screen as soon as the unit is plugged into the mains or generator power supply. This message has to be acknowledged by pressing START/SET.

9.2 Measuring Resistance

When the START/SET key was pressed to initiate a welding process, the resistance value of the fitting is measured and compared to the value entered as part of the read fitting code. If the gap between the two values is smaller than the acceptable tolerance given in the code, the welding process starts. If the gap is greater than the preset tolerance, the welding unit aborts welding and displays a "Resistance Error" message. Furthermore, it displays the actual resistance value measured for the connected fitting.

The reason for a resistance error may be poorly contacting and/or worn connection terminals. Therefore, if this error occurs, check them for proper fit and, if worn, replace them with new ones.

9.3 Overheating Switch

The welding process aborts if the temperature of the transformer in the welding unit is too high. The overheating circuit breaker for the transformer stops the welding if the temperature reading is too high and the remaining welding time is longer than 800 seconds. The display and the welding report will show an "Overheated" message.

9.4 Indication of Power Supply Failure at the Last Welding

The message "Power Supply Failure Last Welding" indicates that the previous welding aborted because of a power supply failure. The reason may be too weak a generator or too long or too thin an extension cable, or a tripped cut-out in the mounting box. The next welding operation is still possible after acknowledging the message by pressing the STOP/RESET key.

10 Configuring the Welding Unit

With the operator identity card, the welding unit can be reconfigured. When the MENU key is pressed, the "Enter Menu Code" message appears on the screen. After the code was read from the card, the selection menu in Display 12 shows.

At "Settings," the parameters related to the welding unit itself and its operation can be set. At "Recording," the traceability data that have to or need not be recorded and written into the reports can be enabled or disabled. The desired sub-menu is selected using the \uparrow and \downarrow arrow keys. Then to access that sub-menu, press the MENU key.

>Settings	-M-
Recording	-M-

Display 12

In both parts of the configuration menu, use the \uparrow and \downarrow arrow keys to select the desired set-up option. Use the \Rightarrow arrow key to toggle between "on" and "off" for that set-up option.

If a "M" is shown next to a set-up option, this indicates that a sub-menu is accessible here by pressing the MENU key.

Press the START/SET key to confirm the set-up and save it to memory.

10.1 Understanding the "Settings" Sub-menu

"Check Code Expiry on" means that the welder identification code has to be current and not expired (default period of validity 2 years from code issuance), or the welding operation cannot be started, "off," that the validity of the code is not checked at all.

>Check Cd Expiry off
Memory Control on

Display 13

"Memory Control on" means that when the system memory is full of reports, the unit will be blocked until the reports are printed or downloaded, "off," that it works but that the oldest report will be overwritten.

"Manual Input on" means that the manual input of welding parameters (see Sect. 7) is possible, "off," that the manual input is not allowed.

"Welder Code Options – M – " means that by pressing the MENU key, the user can access a sub-menu that allows determining when the welder code, if it is enabled at "Recording," has to be entered: always, i. e. before every single welding operation, only before the first welding operation after switching the unit on or only after the first welding operation of a new day/date.

"Language – M – " means that by pressing the MENU key, the user can access a sub-menu for selecting the display and report language (see Sect. 10.1.1).

"Date/Time – M – " means that by pressing the MENU key, the user can access a sub-menu for setting the clock (see Sect. 10.1.2).

"Temperature Unit – M – " means that by pressing the MENU key, the user can access a sub-menu for selecting centigrade or Fahrenheit as the unit for the temperature.

"Inventory Number – M – " means that by pressing the MENU key, the user can access a sub-menu for entering the number under which the unit is inventorized with the operating company.

"Number of Tags – M – " means that by pressing the MENU key, the user can access a sub-menu for entering the number of tags that are printed automatically after welding with the optional label tag printer if such a printer is connected.

10.1.1 Selecting the Display Language

When the "Select Language" sub-menu was selected, the screen changes and the display reproduced in Display 14 appears.

>Deutsch
English

Display 14

Use the arrow keys \uparrow and \downarrow to select one of the options, "Deutsch," "English," and "Français" and confirm by pressing the START/SET key.

10.1.2 Setting the Clock

When the "Set Clock" sub-menu was selected, the screen changes and the display reproduced in Display 15 appears.

Date/Time
21.06.13 14:28

Display 15

The time of day and the date can be set using the keypad. The portions "Hour," "Minute," "Day," "Month," and "Year" are set separately. Press the START/SET key to confirm your settings.

10.1.3 Selecting the Temperature Unit

The unit of temperature values (Centigrade or Fahrenheit) can be selected in a sub-menu similar to the language selection (see Sect. 10.1.1).

10.2 Understanding the “Recording” Sub-menu

“Welder Code on” means that the welder identification code has to be entered as set with “Welder Code Options,” “off,” that this is impossible.

“Commission Number on” means that the commission number (job number) will have to be entered or confirmed before every new welding, “off” that the user is not prompted to enter it.

“Additional Data on” means that the additional data will have to be entered or confirmed before every new welding, “off” that the user is not prompted to enter them.

“Fitting Code on” means that the second, so-called traceability code of the electrofusion fitting has to be entered before every welding, “off,” that this is not possible.

“Pipe Codes on” means that the codes of both pipes/components (ISO-compliant welding and traceability codes) have to be entered before every welding, “off,” that this is not possible.

“Pipe Length on” means that the length of both pipes/components has to be entered before every welding, “off,” that this is not possible.

“Weather Conditions on” means that the weather has to be selected in a list before every welding, “off,” that this is not possible.

“Installing Company on” means that the company that performs the installation work has to be entered before every welding, “off,” that this is not possible.

“Print Tags – M –” means that by pressing the MENU key, the user can access a sub-menu for starting to print (a) label(s) with reference to a given welding operation, with the optional label tag printer.



All data can also be read from a bar code with the scanner, provided such a bar code is available.

Welder Code	on
>Commission No.	on

Display 16

11 Self-Monitoring Functions Overview

11.1 Errors During Data Input

11.1.1 Code Error

An erroneous input has occurred, a code tag is poor or has an error in code symbology or code reading was improper.

11.1.2 No Contact

There is no properly established electric contact between the welding unit and the fitting (check push-on terminal on fitting), or the heater coil is defective.

11.1.3 Low Voltage

The input voltage is below 175 volts. Adjust generator output voltage.

11.1.4 Overvoltage

The input voltage is over 290 volts. Decrease generator output voltage.

11.1.5 Overheated

The transformer temperature is too hot. Let the welding unit cool down for about 1 hour.

11.1.6 System Error

CAUTION!

The welding unit has to be disconnected immediately from both the power supply and the fitting. The auto-test has detected an error in the system. The unit must no longer be operated and has to be sent to an approved shop for check and repair.

11.1.7 Temperature Error

The ambient temperature measured is outside the operating range of the welding unit, i.e., below -20°C (-4°F) or over $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$).

11.1.8 Temperatur Sensor Defective

The ambient temperature sensor on the welding cable is damaged or defective.

11.1.9 Clock Error

The internal system clock works improperly or is defective. Reset it, or send the welding unit to the manufacturer for check and service.

11.1.10 Unit to Service

The recommended next service date for the welding unit is overdue. The service due message has to be acknowledged by pressing the START/SET key. Send the welding unit to the manufacturer or an approved service point for service and check-up.

11.1.11 Input Error

A code that was entered is incorrect. At manual welding parameter input, no welding time was entered. An incorrect value was selected in the date setting.

11.1.12 Memory Full

The system memory is full of welding reports. Print or download the reports in memory or switch memory control off. Without memory control, a new report overwrites the oldest existing one.

11.1.13 Download Cancelled

During data transfer or printing, an error condition occurred which could not be cleared.

11.2 Errors During Welding

All errors that occur while welding is in progress are also indicated by an audible alarm.

11.2.1 Low Voltage

The input voltage is below 175 volts. If the error condition persists for longer than 15 seconds, the welding process will be aborted. If the voltage goes down below 170 volts, the welding process will abort immediately.

11.2.2 Overvoltage

The input voltage is over 290 volts. If the error condition persists for longer than 15 seconds, the welding process will be aborted.

11.2.3 Resistance Error

The resistance value of the connected fitting is out of the read tolerance.

11.2.4 Frequency Error

The frequency of the input voltage is out of tolerance (42 Hz - 69 Hz).

11.2.5 Voltage Error

Check generator voltage and current. The output voltage does not correspond to the value previously read; the welding unit has to be sent to the manufacturer for check-up.

11.2.6 Low Current

The message is displayed if there is a momentary cur-

rent failure or if the current decreases by more than 15% per second for 3 seconds.

11.2.7 Excess Current

The output current value is in excess; possible causes: short-circuit in the heater coil or the welding cable. During the start stage the upper abort threshold equals 1.18 times the value at start, in any other case the upper limit depends on the load value and is calculated as the current at start plus 15%.

11.2.8 Emergency Off

The welding process has been interrupted by pressing the STOP/RESET key.

11.2.9 Heater Coil Error

The dynamic current value during welding differs by more than 15% from the required value, indicating a short-circuit in the heater coil.

11.2.10 Power Supply Failure at Last Welding

The last welding is incomplete. The welding unit was disconnected from the power supply voltage while it was in progress. To go on using the unit, this error has to be acknowledged by pressing the STOP/RESET key (see also Sect. 9.4).

12 Technical Specifications

Operating Range	Fittings sized up to 160 mm
Nominal Voltage	230 V
Frequency	50 Hz / 60 Hz
Power	1680 VA, 80% duty cy.
Ingress Protection	IP X4
Primary Current	max. 16 A
Ambient Temperature	-20°C to +60 °C (-4°F to +140°F)
Output Voltage	8 V - 48 V
Max. Output Current	65 A
Memory for Welding Rep.	500 reports
Data Interface Port	USB v 2.0 (480 mbit/s) (see also the information on the data ports in Sect. 8)

Tolerances:

Temperature	± 5 %
Voltage	± 2 %
Current	± 2 %
Resistance	± 5 %

13 Service and Repair Contact

O.M.I.S.A. Srl

Via Verga 9/11

20845 Sovico (MB), Italy

Tel.: +39 039 23 23 028

Web: www.omisa.it

Mail: info@omisa.it



We reserve the right to change technical specs of
the product without prior notice.

14 Accessories/Parts for the Product

Push-on Elbow Adapter 4.0 - 4.7 90°	216 - 010 - 440
Adapter Bag	216 - 030 - 310
Scanning Pen	216 - 030 - 270
USB Cable	300 - 010 - 167
Welder/Operator ID Card	216 - 080 - 031
Software DataWork for Windows	216 - 080 - 505
USB Stick	300 - 010 - 154

La versione tedesca qui inclusa è il testo originale del manuale, dal quale vennero elaborate le incluse traduzioni.

The German version of the manual enclosed herein is the original copy, reflected in the translations herein.

Inliegende deutsche Fassung der Anleitung ist der Urtext, welchen inliegende Übersetzungen wiedergeben.

La versión alemana adjunta está el texto original de las instrucciones, que también representan las traducciones de esta.

Inhalt

1	Einleitung	5
2	Sicherheitshinweise	5
2.1	Benutzung des richtigen Fitting-Adapters.....	5
2.2	Zweckentfremdung des Schweiß- oder Netzkabels	5
2.3	Sicherung des Fittings und der Verbindungsstelle	6
2.4	Reinigung des Produkts.....	6
2.5	Öffnen des Gehäuses.....	6
2.6	Verlängerungskabel im Freien	6
2.7	Kontrolle des Produkts auf Beschädigungen.....	6
2.8	Schutzhülle für Datenschnittstelle.....	7
2.9	Anschlussbedingungen.....	7
2.9.1	Am Netz.....	7
2.9.2	Bei Generatorbetrieb.....	7
3	Wartung und Reparatur	7
3.1	Allgemeines.....	7
3.2	Transport, Lagerung, Versand	8
4	Funktionsprinzip	8
5	Inbetriebnahme und Bedienung	9
5.1	Einschalten des Schweißautomaten	9
5.2	Eingabe des Schweißercodes	9
5.3	Anschließen des Fittings	10
5.4	Einlesen des Fittingcodes mit einem Handscanner.....	10
5.5	Starten des Schweißvorgangs	11
5.6	Schweißprozess	11
5.7	Ende des Schweißvorgangs	11
5.8	Abbruch des Schweißvorgangs	11
5.9	Abkühlzeit.....	12
5.10	Rückkehr zum Beginn der Eingabe	12
5.11	Verwaltung aufgezeichneter Schweißprotokolle und Druck von Etiketten mit ViewWeld.....	12
6	Zusatzinformationen im Schweißprotokoll	12
6.1	Eingabe von normierten und frei definierbaren Rückverfolgbarkeitsdaten	13
6.2	Eingabe oder Änderung der Kommissionsnummer	13
7	Manuelle Eingabe der Verschweißungsparameter.....	13
7.1	Manuelle Eingabe von Spannung und Zeit.....	13
7.2	Eingabe Zahlenfolge	14
8	Ausgabe der Protokolle.....	14
8.1	Wahl des Dateiformats.....	14
8.2	Ausgabe aller Protokolle	15
8.3	Ausgabe von Kommissionsnummer, Datums- oder Protokollbereich.....	15
8.4	Ablauf der Protokollausgabe	15
8.5	Löschen des Speicherinhalts.....	16
8.6	Erhalt des Speicherinhalts	16

9	Gerätespezifische Informationen	16
9.1	Anzeige der Gerätekenndaten	16
9.2	Widerstandsmessung	16
9.3	Thermischer Überlastschutz	17
9.4	Hinweis auf Netzunterbrechung bei der letzten Schweißung	17
10	Konfiguration des Schweißautomaten	17
10.1	Erläuterungen zum Untermenü „Einstellungen“	18
10.1.1	Wahl der Anzeige-Sprache.....	18
10.1.2	Stellen von Datum und Uhrzeit	19
10.1.3	Einstellen der Summerlautstärke.....	19
10.1.4	Wahl der Temperatureinheit	19
10.2	Erläuterungen zum Untermenü „Protokollierung“	19
11	Auflistung der Überwachungsfunktionen	19
11.1	Fehlerarten während der Eingabe.....	19
11.1.1	Codefehler.....	19
11.1.2	Kein Kontakt.....	20
11.1.3	Unterspannung	20
11.1.4	Überspannung	20
11.1.5	Gerät zu heiß	20
11.1.6	Systemfehler.....	20
11.1.7	Temperaturfehler.....	20
11.1.8	Temperaturmessung defekt	20
11.1.9	Uhr defekt	20
11.1.10	Gerät zur Wartung	20
11.1.11	Eingabefehler.....	21
11.1.12	Protokollspeicher voll	21
11.1.13	Ausgabe abgebrochen	21
11.2	Fehlerarten während des Schweißvorgangs	21
11.2.1	Unterspannung	21
11.2.2	Überspannung	21
11.2.3	Widerstandsfehler	21
11.2.4	Frequenzfehler	21
11.2.5	Spannungsfehler	21
11.2.6	Strom zu niedrig	22
11.2.7	Strom zu hoch	22
11.2.8	Not-Aus.....	22
11.2.9	Windungsschluss	22
11.2.10	Netzunterbrechung bei der letzten Schweißung	22
12	Datenblatt des Produkts.....	22
13	Anschrift für Wartung und Reparatur	23
14	Zubehör/Ersatzteile für das Produkt.....	23

1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken für das in unser Produkt gesetzte Vertrauen und wünschen Ihnen einen zufriedenen Arbeitsablauf.

Der Schweißautomat HST 300 Smart dient ausschließlich der Verschweißung von Elektroschweißfittings aus Kunststoff mit einem Durchmesser von max. 160 mm.

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik und nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut und mit Schutzeinrichtungen ausgestattet.

Es wurde vor der Auslieferung auf Funktion und Sicherheit geprüft. Bei Fehlbedienung oder Missbrauch drohen jedoch Gefahren für

- die Gesundheit des Bedieners,
- das Produkt und andere Sachwerte des Betreibers,
- die effiziente Arbeit des Produkts.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung des Produkts zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein,
- das Produkt nur unter Beaufsichtigung betreiben
- vor Inbetriebnahme des Produkts die Bedienungsanleitung genau beachten.

Vielen Dank.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Benutzung des richtigen Fitting-Adapters

Verwenden Sie die für die jeweiligen Fitting-Typen passenden Anschlusskontakte. Achten Sie auf festen Sitz und verwenden Sie keine verbrannten Anschlusskontakte oder Fitting-Adapter sowie keine, die nicht für die vorgesehene Verwendung bestimmt sind.

2.2 Zweckentfremdung des Schweiß- oder Netzkabels

Tragen Sie das Produkt nicht an einem der Kabel und benutzen Sie das Netzkabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie die Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.

2.3 Sicherung des Fittings und der Verbindungsstelle

Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um den Fitting und die Verbindungsstelle zu sichern. Die Montageanleitung des betreffenden Fittingherstellers sowie örtliche oder nationale Vorschriften und Verlegeanleitungen sind stets zu beachten.

Der Schweißvorgang an einem Fitting darf nicht wiederholt werden, weil dadurch unter Spannung stehende Teile berührbar werden können.

2.4 Reinigung des Produkts

Das Produkt darf nicht abgespritzt oder unter Wasser getaucht werden.

2.5 Öffnen des Gehäuses



Das Produkt darf nur vom Fachpersonal der Herstellerfirma oder einer von dieser ausgebildeten und autorisierten Fachwerkstatt geöffnet werden.

2.6 Verlängerungskabel im Freien

Es dürfen nur entsprechend zugelassene und gekennzeichnete Verlängerungskabel mit folgenden Leiterquerschnitten verwendet werden.

bis 20 m: 1,5 mm² (empfohlen 2,5 mm²); Typ H07RN-F
über 20 m: 2,5 mm² (empfohlen 4,0 mm²); Typ H07RN-F



Das Verlängerungskabel darf nur abgewickelt und ausgestreckt verwendet werden.

2.7 Kontrolle des Produkts auf Beschädigungen

Vor jedem Gebrauch des Produkts sind die Schutzeinrichtungen und eventuell vorhandene leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu überprüfen. Überprüfen Sie, ob die Funktion der Steckkontakte in Ordnung ist, ob sie richtig klemmen und die Kontaktflächen sauber sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb des Produkts zu gewährleisten. Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile sollen sachgemäß durch eine Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgetauscht werden.

2.8 Anschlussbedingungen

2.8.1 Am Netz

Die Anschlussbedingungen der Energieversorger, Unfallver-

hütungsvorschriften, anwendbare Normen und nationale Vorschriften sind zu beachten.



Bei Baustellenverteiler sind die Vorschriften über FI-Schutzschalter zu beachten und der Automat nur über FI-Schalter (Residual Current Device, RCD) zu betreiben.

Die Generator- bzw. Netzabsicherung sollte 16 A (träge) betragen. Das Produkt muss vor Regen und Nässe geschützt werden.

2.8.2 Bei Generatorbetrieb

Die entsprechend dem Leistungsbedarf des größten zum Einsatz kommenden Fittings erforderliche Generator-Nennleistung ist abhängig von den Anschlussbedingungen, den Umweltverhältnissen sowie vom Generatortyp selbst und dessen Regelcharakteristik.

Nennabgabeleistung eines Generators 1-phäsig, 220 - 240 V, 50/60 Hz:

d 20 d 160 3,2 kW

Starten Sie erst den Generator und schließen Sie dann den Schweißautomaten an. Die Leerlaufspannung sollte auf ca. 240 Volt eingeregelt werden. Bevor der Generator abgeschaltet wird, muss zuerst der Schweißautomat getrennt werden.



Wichtig Die nutzbare Generatorleistung vermindert sich pro 1 000 m Standorthöhenlage um 10 %. Während der Schweißung sollten keine zusätzlichen Verbraucher an demselben Generator betrieben werden.

3 Wartung und Reparatur

Da es sich um einen im sicherheitsrelevanten Bereich eingesetzten Schweißautomaten handelt, darf die Wartung und Reparatur nur vom Hersteller bzw. von Partnern, welche von ihm speziell ausgebildet und autorisiert sind, durchgeführt werden. Dies garantiert einen gleichbleibend hohen Geräte- und Sicherheitsstandard Ihres Schweißautomaten.

Bei Zuwiderhandlung erlischt die Gewährleistung und Haftung für das Gerät, einschließlich für eventuell entstehende Folgeschäden.

Bei der Überprüfung wird Ihr Gerät automatisch auf den jeweils aktuellen technischen Auslieferstandard aufgerüstet, und Sie erhalten auf das überprüfte Gerät eine dreimonatige Funktionsgarantie.

Wir empfehlen, den Schweißautomaten mindestens alle 12 Monate einmal überprüfen zu lassen.

Die gesetzlichen Bestimmungen für eine elektrische Sicherheitsprüfung sind einzuhalten.

4 Funktionsprinzip

Mit dem HST 300 Smart können Elektroschweiß-Fittings verschweißt werden, die mit einem Strichcode versehen sind. Jedem Fitting ist ein Aufkleber mit einem oder zwei Strichcodes zugeordnet. Die Struktur dieser Codes ist international genormt. Der erste Code, für die Verschweißungskenndaten, entspricht ISO 13950, der zweite Code, falls vorhanden, für die Bauteilrückverfolgung entspricht ISO 12176.

Der mikroprozessorgesteuerte Schweißautomat HST 300 Smart

- regelt und überwacht vollautomatisch den Schweißvorgang,
- bestimmt die Schweißzeit je nach Umgebungstemperatur,
- zeigt alle Informationen im Display im Klartext.

Alle für die Schweißung bzw. Rückverfolgung relevanten Daten werden in einem Festspeicher abgespeichert und können an einen USB-Stick ausgegeben werden.

Für die Datenübertragung stellt das Gerät eine USB-Typ A-Schnittstelle zur Verfügung. In sie passt z.B. ein USB-Stick.

Weiteres optionales Zubehör

- **PC-Software** zum Auslesen und Archivieren der Daten direkt auf Ihrem PC (mit allen gängigen Windows-Betriebssystemen)
- **Etikettendrucker** zum Ausdruck eines Kennzeichnungsetiketts zum Aufkleben auf die neue Verbindung unmittelbar nach der Schweißung
- **USB-Stick** für den Transfer der Daten vom Schweißgerät auf der Baustelle zum Drucker oder PC in Ihrem Büro (s. Einzelheiten am Ende dieser Anleitung)

5 Inbetriebnahme und Bedienung

- Beim Betrieb des Schweißautomaten ist auf sichere Standfläche zu achten.
- Es ist sicherzustellen, dass Netz bzw. Generator mit 16 A (träge) abgesichert ist.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Netzanschlussdose bzw. verbinden Sie ihn mit dem Generator.
- Die Betriebsanleitung des Generators ist ggf. zu beachten.

5.1 Einschalten des Schweißautomaten

Der Schweißautomat wird nach dem Anschluss des Versorgungskabels ans Netz oder an einen Generator am Hauptschalter eingeschaltet und zeigt neben stehendes Display.

OMISA
HST300 Smart

Anzeige 1

Anschließend erscheint Anzeige 2. Bei dieser Anzeige ist der Automat bereit für den Anschluss des zu verschweißenden Heizwendelfittings.



Vorsicht

ACHTUNG bei Systemfehlern!

Wird beim Selbsttest, den der Automat nach dem Einschalten durchführt, ein Fehler festgestellt, so erscheint „Systemfehler“ in der Anzeige. Der Schweißautomat muss dann sofort von Netz und Fitting getrennt werden und zur Reparatur ins Herstellerwerk zurück.

14:32:11 21.10.12
Kein Kontakt

Anzeige 2

5.2 Eingabe des Schweißercodes

Der Schweißautomat kann so konfiguriert werden, dass vor dem Einlesen des Fittingcodes der Schweißercode einzulesen ist. Im Display erscheint die Abfrage „Schweißercode eingeben“. (Dieser Bildschirm ist auch später über einen Schnellzugriff aufrufbar; vgl. Abschn. 6.1.) Die Eingabe der Codezahl erfolgt entweder durch Einlesen des Strichcodes mit dem Handscanner oder mit den Pfeiltasten \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow . Ob der Schweißercode einzulesen ist und wenn ja, wann genau bzw. wie oft, wird im Einstell-Menü unter „Einstellungen“ festgelegt (vgl. Abschn. 10.1).

Schweissercode

Anzeige 3

Nach dem Einlesen des Schweißercodes von einem Strichcode ertönt ein akustisches Signal, die Anzeige zeigt den eingelesenen Code an und springt auf die nächste Eingabeabfrage um. Bei manueller Eingabe werden die Daten durch Betätigen der START/SET-Taste übernommen. Bei fehlerhafter Eingabe erscheint die Meldung „Codefehler“; die Zahlenfolge ist dann zu prüfen und zu korrigieren. Bei korrekter Eingabe wird der Code abgespeichert und im Protokoll mit ausgegeben.

Nur ein ISO-normkonformer Schweißercode wird vom Gerät akzeptiert. Die Schweißercode-Eingabe wird übersprungen, wenn die Eingabe des Schweißercodes nicht aktiviert ist.

5.3 Anschließen des Fittings

Die Schweißkontakte sind mit dem Fitting zu verbinden und auf festen Sitz zu achten. Eventuell sind passende Aufsteckadapter zu verwenden. Die Kontaktflächen der Schweißstecker bzw. Adapter und des Fittings müssen sauber sein. Verschmutzte Kontakte führen zu Fehlschweißungen, außerdem zu Überhitzung und Verschmierung der Anschlussstecker. Grundsätzlich

sind Stecker vor Verschmutzung zu schützen. Kontakte und Aufsteckadapter sind Verschleißteile und müssen vor Gebrauch überprüft und bei Beschädigung oder Verschmutzung ausgetauscht werden.

Nach dem Kontaktieren des Fittings erlischt die Meldung „Kein Kontakt“ (vgl. Anzeige 2) und die nächste Protokoll-Nr. wird angezeigt, z.B. „Prot.-Nr.: 0015“.

5.4 Einlesen des Fittingcodes mit einem Handscanner

Es ist ausschließlich das auf dem angeschlossenen Fitting aufgeklebte Fittingcode-Etikett zu verwenden. Es ist unzulässig, ersatzweise das Fittingcode-Etikett eines andersartigen Fittings einzulesen.

Der Fittingcode wird eingelesen, indem der Scanner mit einer Entfernung von etwa 5 - 10 cm vor das Codeetikett gehalten wird; die rote Linie zeigt den Lesebereich an. Dann drücken Sie auf den Scanndruckknopf. Bei korrektem Erfassen der Daten gibt der Schweißautomat ein akustisches Signal und zeigt die decodierten Daten auf dem Display an (vgl. Anzeige 4).



Hinweis

Angezeigt werden die im Fittingcode enthaltenen bzw. aus ihnen errechneten Soll-Daten für die Schweißung. Die Anzeige erfolgt im Übrigen vor der Messung des tatsächlichen Fittingwiderstands. Auch wenn der angezeigte Ohm-Wert in Ordnung ist, kann es daher noch zu einem Widerstandsfehler kommen (vgl. Abschn. 9.2). Erst mit Beginn der Schweißung werden deren Ist-Daten angezeigt.

Die Anzeige „Start ?“ signalisiert die Bereitschaft des Schweißautomaten, den Schweißvorgang zu starten. Die eingelesenen Daten sind zu prüfen und können bei Fehlbedienung mit der STOP/RESET-Taste gelöscht werden. Ebenso werden die eingelesenen Daten gelöscht, wenn die Verbindung des Schweißautomaten mit dem Fitting unterbrochen wird.

5.5 Starten des Schweißvorgangs



Nach dem Einlesen des Fittingcodes bzw. der Wahl der AutoWeld-Funktion werden zunächst alle Rückverfolgbarkeitsdaten abgefragt, deren Protokollierung im Einstell-Menü eingeschaltet ist (vgl. Abschn. 10.2).

Start?
HST SAT 10.00V 0130s
Anzeige 4

Nach Einlesen oder Eingabe des Fittingcodes kann der Schweißvorgang mit der START/SET-Taste gestartet werden, wenn im Display „Start ?“ erscheint und keine Störung angezeigt wird.

Das Drücken der START/SET-Taste löst die Sicherheitsabfrage „Rohr bearbeitet?“ aus, die ihrerseits durch erneutes Drücken der START/SET-Taste bestätigt werden muss. Daraufhin beginnt die eigentliche Schweißung.

5.6 Schweißprozess

Der Schweißprozess wird während der gesamten Schweißzeit nach den durch den Fittingcode vorgegebenen Schweißparametern überwacht. Mit der Ist- (links) und der Soll- (rechts) Schweißzeit werden Schweißspannung, Widerstand und Schweißstrom in der unteren Zeile des Displays angezeigt.

0009sec	0090sec
10.00V	1.61Ω 6.21A

Anzeige 5

5.7 Ende des Schweißvorgangs

Der Schweißprozess ist ordnungsgemäß beendet, wenn die Ist-Schweißzeit der Soll-Schweißzeit entspricht und das akustische Signal doppelt ertönt.

5.8 Abbruch des Schweißvorgangs

Der Schweißprozess ist fehlerhaft, wenn eine Störungsmeldung im Klartext angezeigt wird und das akustische Signal im Dauerton ertönt. Ein Fehler lässt sich nur mit der STOP/RESET-Taste quittieren.

5.9 Abkühlzeit

Die Abkühlzeit ist nach den Angaben des Fittinghersteller einzuhalten. Wenn der Strichcode des Herstellers des Fittings eine Angabe zur Abkühlzeit beinhaltet, wird diese am Ende des Schweißvorgangs im Display angezeigt und rückwärts gezählt. Das Herabzählen der Abkühlzeit kann jederzeit mit der STOP/RESET-Taste bestätigt und so abgebrochen werden. Zu beachten ist, dass während dieser Zeit keine äußeren Kräfte auf die noch warme Rohr-Fitting-Verbindung wirken dürfen. Die Anzeige der Abkühlzeit fehlt, wenn der Strichcode des Fittings keine Angabe zur Abkühlzeit enthält.

5.10 Rückkehr zum Beginn der Eingabe

Nach dem Schweißvorgang wird der Schweißautomat durch Unterbrechung der Verbindung zum Schweißfitting oder durch das Betätigen der STOP/RESET-Taste wieder zurück zum Beginn der Eingabe der Schweißungskennwerten geschaltet.

5.11 Verwaltung aufgezeichneter Schweißprotokolle und Druck von Etiketten mit ViewWeld

Die Funktion ViewWeld erlaubt, eine Kurzform der während der Schweißungen aufgezeichneten Protokolle anzuzeigen

und als Etikett für die Elektroschweißverbindung auf dem optionalen Etikettendrucker auszudrucken. Die ViewWeld-Zusammenfassung zeigt Protokollnummer, Schweißungsdatum und -uhrzeit sowie die Kenndaten zur Verschweißung und eine Beurteilung der Naht-/Schweißungsgüte (vgl. Anzeige 6; nur zwei Zeilen werden angezeigt, um die nicht angezeigten zu sehen, verwenden Sie die Tasten \uparrow und \downarrow), und zwar zunächst für die letzte zuvor durchgeführte Schweißung.

0015	24.02.13	09:33	
M/B	MON	HST	450
0058s	025.0V	1.57Ω	
Schweissung OK			

Anzeige 6

Das ViewWeld-Kurzprotokoll wird vom Strichcodebildschirm (vgl. Anzeige 2) durch Drücken der \uparrow -Taste aufgerufen. Dann lässt sich in den gespeicherten Kurzprotokollen mit den Pfeiltasten \leftarrow und \rightarrow blättern. Um ein Etikett derjenigen Schweißung, die aktuell angezeigt wird, auszudrucken, muss der Etikettendrucker angeschlossen sein. Drücken Sie dann im ViewWeld-Bildschirm auf die START/SET-Taste.

6 Zusatzinformationen im Schweißprotokoll

Jedes im Gerätespeicher abgelegte Schweißprotokoll, das sich als PDF-Bericht oder im DataWork-Format ausgeben lässt, umfasst eine Reihe von Schweiß- und Rückverfolgbarkeitsdaten, deren Erfassung vom Nutzer im Einstell-Menü einzeln zu- und abgeschaltet werden kann.

6.1 Eingabe von normierten und frei definierbaren Rückverfolgbarkeitsdaten

Alle im Einstell-Menü unter „Protokollierung“ (vgl. Abschn. 10) eingeschalteten Rückverfolgbarkeitsdaten zur Schweißung sind vor der Schweißung einzugeben. Das Schweißgerät fragt sie entweder vor oder nach dem Einlesen des Strichcodes auf dem Schweißfitting (vgl. Anzeige 2) ab. Je nach der einzelnen Angabe ist entweder die Neueingabe zwingend erforderlich (z.B. beim Schweißbercode; vgl. Abschn. 5.2) oder kann eine zuvor bereits eingegebene Angabe geändert und bestätigt oder unverändert bestätigt werden (z.B. bei der Kommissionsnummer; vgl. Abschn. 6.2).

>Schweissercode
Kommissionsnr.

Anzeige 7

Bestimmte Rückverfolgbarkeitsdaten lassen sich auch durch die Pfeiltaste \leftarrow über einen Auswahlbildschirm direkt aufrufen (vgl. Anzeige 7), zur bloßen Anzeige oder zur Eingabe bzw. Bestätigung/Änderung.

6.2 Eingabe oder Änderung der Kommissionsnummer

Die Kommissionsnummereingabe wird vom Gerät vor der Schweißung oder vom Nutzer über die Schnellauswahl (Anzeige 7) aufgerufen. Die Eingabe erfolgt entweder mit den Pfeiltasten \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow oder durch Einlesen eines Strichcodes

* Kommissionsnummer*

Anzeige 8

mit dem Scanner. Die maximale Länge beträgt 32 Stellen. Die Eingabe ist mit der START/SET-Taste zu bestätigen. Die Kommissionsnummer wird abgespeichert und im Protokoll mit ausgegeben.

7 Manuelle Eingabe der Verschweißungsparameter

Zur manuellen Eingabe der Verschweißungsparameter ist zunächst der Fitting mit dem Schweißkabel zu kontaktieren. Die manuelle Eingabe kann dann mit der Pfeil-Taste ↓ aufgerufen werden, und es erscheint die in Anzeige 9 wiedergegebene Menüauswahl, vorausgesetzt die manuelle Eingabe ist im Einstell-Menü aktiviert (vgl. Abschn. 10.1). Mit anderen Worten erfolgt die manuelle Schweißkenndateneingabe anstelle des Einlesens des Fitting-Strichcodes mit einem Scanner.

>Eing. Spannung/Zeit
Eing. Fittingcode
Anzeige 9

Mit den Pfeil-Tasten ↑ und ↓ kann zwischen „Eingabe Spannung/Zeit“ und „Eingabe Fittingcode“ (d.h. die Zahlenfolge, die den Code des zu verwendenden Elektroschweißfittings repräsentiert) gewählt werden. Mit START/SET ist die Auswahl zu bestätigen.

7.1 Manuelle Eingabe von Spannung und Zeit

Nach der entsprechenden Auswahl im Menü der manuellen Schweißparametereingabe erscheint das neben stehende Display. Mit den Pfeiltasten ⇐, ⇒, ↑, ↓ können hier die Schweißspannung und die Schweißzeit nach Angaben des Fitting-Herstellers vorgewählt und mit der START/SET-Taste bestätigt werden. Die Anzeige „Start?“, die nach der Bestätigung mit der START/SET-Taste wieder erscheint, signalisiert die Schweißbereitschaft.

Spannung/Zeit
U= 40 V t= 1000 s
Anzeige 10

7.2 Eingabe Zahlenfolge

Nach der entsprechenden Auswahl im Menü der manuellen Schweißparametereingabe erscheint im Display „Fittingcode eingeben“. Die 24 Stellen des Fittingcodes, der nun manuell einzugeben ist, sind als Asterisken (*) dargestellt. Die Eingabe geschieht mit den Pfeiltasten ⇐, ⇒, ↑, ↓ und wird mit der START/SET-Taste bestätigt und decodiert. Bei einer falschen Eingabe erscheint die Meldung „Eingabefehler“ und die Zahlenfolge ist zu prüfen und zu korrigieren. Bei korrekter Eingabe werden die decodierten Daten angezeigt und die Anzeige „Start?“ zeigt die Bereitschaft des Geräts.

8 Ausgabe der Protokolle

Schnittstelle

Die Schnittstelle entspricht der USB Version 2.0-Spezifikation (d.h. maximale Datenrate von 480 Megabit pro Sekunde).



Vor dem Übertragen von Schweißdaten sollten Sie den Schweißautomaten aus- und wieder einschalten.

Wichtig

Geschieht dies nicht, kann es zu fehlerhafter Datenübertragung kommen und die Protokolle im Schweißautomaten können unlesbar werden.



Wenn Sie Schweißprotokolle an einen USB-Stick ausgeben, warten Sie stets bis die Meldung „Ausgabe beendet“ auf dem Display des Produkts erscheint, bevor Sie die Verbindung zum USB-Stick trennen. Trennen Sie die Verbindung vorher, kann es vorkommen, dass das Schweißgerät Ihnen das Löschen der Protokolle im Speicher anbietet, obwohl sie nicht ordnungsgemäß übertragen wurden. Falls Sie dann den Speicherinhalt löschen, gehen die Protokolle unwiderruflich verloren, obwohl sie nirgendwo sonst gespeichert sind.

Wichtig

DataWork-Datei
>PDF-Kurzprotokoll

Anzeige 11

8.1 Wahl des Dateiformats

Nach Anschließen des Speichermediums erscheint der Bildschirm zur Auswahl des Formats, in dem die Daten ausgegeben werden: PDF-Datei mit Kurz- oder Langbericht, Datei im Schweißungsdatenbankformat DataWork oder CSV-Datei. Mit den Pfeiltasten \uparrow und \downarrow kann das Gewünschte gewählt werden. Die Wahl muss mit der START/SET-Taste bestätigt werden.

Das Format CSV erlaubt den Import der Protokolldaten in Datenbank- oder Kalkulationsanwendungen, wenn diese Anwendungen das Format lesen können; bei Microsoft Excel z.B. ist das so.

Die Option eines Service-Protokolls ist für den Normalbetrieb ohne Belang. Dieser Bericht gibt im Rahmen der computergestützten Gerätewartung Auskunft über die Ereignisse, die mit der Instandhaltung des Geräts zu tun haben.

8.2 Ausgabe aller Protokolle

Nach der Wahl des Dateiformats kann im nächsten Bildschirm die Option „Alle Protokolle drucken“ gewählt werden. Dadurch werden alle im Protokollspeicher befindlichen Daten im zuvor gewählten Format ausgegeben.

8.3 Ausgabe von Kommissionsnummer, Datums- oder Protokollbereich

Nach der Wahl des Dateiformats können im nächsten Bildschirm die Optionen „Nach Kommissionsnummer“, „Nach Datumsbereich“ und „Nach Protokollbereich“ gewählt werden. Je nach Auswahl kann dann mit den Pfeiltasten \uparrow und \downarrow aus der Liste aller gespeicherten Kommissionen die gewünschte, deren Protokolle ausgegeben werden sollen, ausgewählt werden, oder es kann mit den Pfeiltasten \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow eines Anfangs- und Enddatums bzw. des ersten und letzten Protokolls ein Datums- bzw. ein Protokollbereich bestimmt werden, dessen Protokolle ausgegeben werden sollen. Durch Drücken der START/SET-Taste wird die Ausgabe der ausgewählten Protokolle Speichermedium gestartet.

8.4 Ablauf der Protokollausgabe

Nach der Auswahl unter den Optionen wird der Ausgabevorgang automatisch gestartet. Warten Sie, bis die gewählten Protokolle übertragen sind und am Bildschirm der Hinweis „Ausgabe beendet“ erscheint.

Sollte während der Ausgabe ein Problem entstehen, erscheint die Fehlermeldung „Nicht bereit“. Nach Beseitigung des Problems wird die Ausgabe automatisch wieder aufgenommen.



Hinweis

Falls während der Übertragung der Schweißdaten ein Problem auftritt, das sich nicht beheben lässt, nimmt das Schweißgerät den die Ausgabe nicht wieder auf und zeigt die Fehlermeldung „Ausgabe abgebrochen“ an. Diese Meldung ist durch Drücken auf die Taste START/SET zu quittieren.

8.5 Löschen des Speicherinhalts

Der Speicherinhalt kann erst nach der Ausgabe aller Protokolle gelöscht werden. Dies wird mit dem Hinweis „Ausgabe beendet“ angezeigt. Nach dem Entfernen des Speicher-Sticks kommt die Abfrage „Protokolle löschen“. Bei Bestätigung mit der START/SET-Taste erscheint die Sicherheitsabfrage „Protokolle wirklich löschen“, die nochmals mit der START/SET-Taste bestätigt werden muss. Daraufhin wird der Speicherinhalt gelöscht.

8.6 Erhalt des Speicherinhalts

Nach dem Entfernen des Kabels oder Sticks kommt die Abfrage „Speicher löschen“. Durch Drücken der STOP/RESET-Taste wird der Speicherinhalt erhalten und der Druckvorgang kann nochmals wiederholt werden.



Beachten Sie unbedingt die Hinweise eingangs von Abschn. 8 zur Datenintegrität, um das versehentliche Löschen der Protokolle im Speicher zu vermeiden.

9 Gerätespezifische Informationen

9.1 Anzeige der Gerätekenndaten

Die Kenndaten zum Schweißautomaten werden angezeigt, wenn bei der Anzeige „Strichcode-Eingabe“ die Taste \Rightarrow gedrückt wird. Es handelt sich um die Softwareversion, die Seriennummer des Geräts, das Datum der nächsten fälligen Wartung und die Anzahl der derzeit nicht belegten Protokolle im Speicher. Mit der STOP/RESET-Taste kann die Anzeige wieder geschlossen werden.

Ist das empfohlene Wartungsdatum überschritten, erscheint beim Anschließen ans Netz oder den Generator ein Wartungsfällig-Hinweis auf dem Display und muss mit der START/SET-Taste quittiert werden.

9.2 Widerstandsmessung

Nach Betätigen der START/SET-Taste am Beginn einer Schweißung wird der Fitting-Widerstand gemessen und mit den eingelesenen Werten des Fittingcodes verglichen. Ist die Abweichung zwischen beiden Werten kleiner als die im Code benannte Toleranz, beginnt der Schweißvorgang. Ist die Abweichung größer als die Toleranzvorgabe, stoppt der Schweißautomat mit der Meldung „Widerstandsfehler“. Zusätzlich erscheint in der Anzeige der gemessene Ist-Wert für den Fitting-Widerstand.

Ein Widerstandsfehler kann durch schlecht sitzende und/oder verschlissene Anschlusskontakte hervorgerufen werden. Daher sind diese bei Auftreten der Fehlermeldung zu püfen und, falls verschlissen, gegen neue zu ersetzen.

9.3 Thermischer Überlastschutz

Eine zu hohe Trafo-Temperatur im Schweißautomaten führt zum Schweißabbruch. Der Überwachungsschalter für die Temperatur des Transformators bricht bei einem zu hohen Temperaturwert die Schweißung ab, wenn die noch verbleibende Schweißzeit größer als 800 Sekunden ist. Im Display und im Protokoll erscheint die Meldung „Gerät zu heiß“.

9.4 Hinweis auf Netzunterbrechung bei der letzten Schweißung

Der Hinweis „Netzunterbrechung letzte Schweißung“ zeigt an, dass der vorangegangene Schweißvorgang durch einen Netzausfall unterbrochen wurde. Die Ursache kann ein zu schwacher Generator oder ein zu langes oder zu dünnes Verlängerungskabel sein. Oder aber der Sicherungsautomat des Schweißautomaten hat ausgelöst. Ein neuer Schweißvorgang ist dennoch möglich. Dazu ist zunächst die Störung mit der STOP/RESET-Taste zu quittieren.

10 Konfiguration des Schweißautomaten

Der Schweißautomat kann mittels Operator-Ausweis neu konfiguriert werden. Nach Betätigen der MENÜ-Taste erscheint die Abfrage „Menücode eingeben“. Nach dem Einlesen des Codes erscheint das in Anzeige 12 wiedergegebene Auswahlmenü.

>Einstellungen -M-
Protokollierung -M-

Anzeige 12

Unter „Einstellungen“ lassen sich die Einstellungen zum Gerät selbst und seinem Betrieb definieren. Unter „Protokollierung“ werden die Rückverfolgbarkeitsdaten ein- oder ausgeschaltet, die in den Schweißprotokollen erscheinen oder nicht erscheinen sollen. Die Auswahl geschieht mit den Pfeiltasten \uparrow und \downarrow . Um das jeweilige Untermenü aufzurufen, ist dann die MENÜ-Taste zu drücken.

Mit den Pfeiltasten \uparrow und \downarrow wird in beiden Teilen des Einstell-Menüs der gewünschte Konfigurationspunkt gewählt. Mit der Pfeiltaste \Rightarrow wird die gewählte Konfigurationseinstellung von „ein“ auf „aus“ geschaltet und umgekehrt.

Steht bei einer Konfigurationseinstellung ein „M“, so kann durch Drücken der MENÜ-Taste ein Untermenü aufgerufen werden.

Mit der START/SET-Taste wird die eingestellte Konfiguration bestätigt und abgespeichert.

10.1 Erläuterungen zum Untermenü „Einstellungen“

„Schweißercode prüfen ein“ bedeutet, dass der Schweißercode noch gültig, nicht ausgelaufen sein muss (normale Gültigkeitsdauer 2 Jahre ab Kartenausgabe) und sonst das Schweißen nicht gestartet werden kann, „aus“, dass die Gültigkeit des Codes nicht überprüft wird.

>Schw.Code prüf. aus
Speicher-Kontr. ein

Anzeige 13

„Speicher-Kontrolle ein“ bedeutet, dass bei vollem Protokollspeicher der Schweißautomat blockiert ist, bis die Protokolle ausgedruckt oder übertragen werden, „aus“, dass er nicht blockiert ist und das älteste Protokoll überschrieben wird.

- „Manuelle Eingabe ein“ bedeutet, dass die manuelle Eingabe der Verschweißungskenn Daten (vgl. Abschn. 7) möglich ist, „aus“, dass diese Eingabe nicht verfügbar ist.
- „Schweißercode-Optionen – M –“ bedeutet, dass durch Betätigen der MENÜ-Taste das Untermenü aufgerufen wird, in dem bestimmt wird, wie oft der Schweißercode, wenn er unter „Protokollierung“ eingeschaltet ist, eingegeben werden muss: immer, d.h. vor jeder Schweißung, nur nach Einschalten des Geräts oder nur bei der ersten Schweißung eines neuen Tags/Datums.
- „Sprache – M –“ bedeutet, dass durch Betätigen der MENÜ-Taste das Untermenü zum Auswählen der Bedienersprache aufgerufen wird (vgl. Abschn. 10.1.1).
- „Datum/Uhrzeit – M –“ bedeutet, dass durch Betätigen der MENÜ-Taste das Untermenü zum Stellen der Uhr aufgerufen wird (vgl. Abschn. 10.1.2).
- „Temperatureinheit – M –“ bedeutet, dass durch Betätigen der MENÜ-Taste das Untermenü zur Wahl von Celsius oder Fahrenheit als Temperatureinheit aufgerufen wird.
- „Inventarnummer – M –“ bedeutet, dass durch Betätigen der MENÜ-Taste das Untermenü zur Eingabe der Nummer, unter der das Gerät bei der Betreiberfirma intern inventarisiert ist, aufgerufen wird.
- „Anzahl Etiketten – M –“ bedeutet, dass durch Betätigen der MENÜ-Taste das Untermenü zur Eingabe der Anzahl Etiketten aufgerufen wird, die nach einer Schweißung Etiketten automatisch über den optionalen Etikettendrucker ausgeben werden sollen, falls ein solcher angeschlossen ist.

10.1.1 Wahl der Anzeige-Sprache

Nach Wahl des Untermenüs „Sprache wählen“ erscheint das in Anzeige 14 wiedergegebene Display.

Mit den Pfeiltasten \uparrow und \downarrow wird zwischen „Deutsch“, „English“, und „Français“ gewählt und mit der START/SET-Taste die Auswahl bestätigt.

>Deutsch
English

Anzeige 14

10.1.2 Stellen von Datum und Uhrzeit

Nach Wahl des Untermenüs „Uhr einstellen“ erscheint das in Anzeige 15 wiedergegebene Display.

Uhrzeit und Datum können unter Verwendung der Tastatur geändert werden. Dabei werden die Abschnitte „Stunde“, „Minute“, „Tag“, „Monat“ und „Jahr“ je einzeln eingestellt. Mit der START/SET-Taste werden die Einstellungen bestätigt.

Datum/Uhrzeit
1.06.13 14:28

Anzeige 15

10.1.3 Wahl der Temperatureinheit

Die Einheit für Temperaturangaben (Celsius oder Fahrenheit)

lässt sich in einem Untermenü gleich dem für die Sprachwahl (vgl. Abschn. 10.1.1) auswählen.

10.2 Erläuterungen zum Untermenü „Protokollierung“

„Schweißercode ein“ bedeutet, dass je nach Einstellung unter „Schweißercode-Optionen“ der Schweißercode eingelesen werden muss, „aus“, dass das nicht möglich ist.

„Kommissionsnummer ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung die Kommissionsnummer neu eingegeben oder bestätigt werden muss, „aus“, dass sie nicht abgefragt wird.

„Zusatzdaten ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung die Zusatzdaten neu eingegeben werden müssen, „aus“, dass sie nicht abgefragt werden.

„Formteilcode ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung der zweite, sogenannte Rückverfolgbarkeitscode des Elektroschweißfittings eingegeben werden muss, „aus“, dass das nicht möglich ist.

„Rohrcodes ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung die Codes beider Rohre/Werkstücke (ISO-Schweiß- und Rückverfolgbarkeitscodes) eingegeben werden müssen, „aus“, dass das nicht möglich ist.

„Rohrlänge ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung die Länge beider Rohre/Werkstücke eingegeben werden muss, „aus“, dass das nicht möglich ist.

„Witterung ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung die Witterungsbedingungen in einer Liste gewählt werden müssen, „aus“, dass das nicht möglich ist.

„Verlegefirma ein“ bedeutet, dass vor jeder Schweißung die Firma, die die Arbeiten durchführt, eingegeben werden muss, „aus“, dass das nicht möglich ist.

„Etiketten drucken – M –“ bedeutet, dass durch Betätigen der MENÜ-Taste das Untermenü zum Ausdruck eines/mehrerer Etikett(en) zu einer Schweißung mit dem optionalen Etikettendrucker aufgerufen wird.



Hinweis Alle Daten können auch mit dem Scanner von einem Strichcode eingelesen werden, falls ein solcher Code vorhanden ist.

Schweissercode ein
>Kommissionsnr. ein

Anzeige 16

11 Auflistung der Überwachungsfunktionen

11.1 Fehlerarten während der Eingabe

11.1.1 Codefehler

Es liegt eine falsche Eingabe, ein Fehler am Codeträger, im Codeaufbau oder unsachgemäßes Einlesen vor.

11.1.2 Kein Kontakt

Es besteht keine vollständige elektrische Verbindung zwischen dem Schweißautomaten und dem Fitting (Steckverbindung zum Fitting überprüfen) bzw. eine Unterbrechung im Heizwendel.

11.1.3 Unterspannung

Die Eingangsspannung ist kleiner als 175 Volt. Generator-Ausgangsspannung nachregeln.

11.1.4 Überspannung

Die Eingangsspannung ist größer als 290 Volt. Generator-Ausgangsspannung herunterregeln.

11.1.5 Gerät zu heiß

Die Temperatur des Transformators ist zu hoch. Den Schweißautomaten ca. 1 Stunde abkühlen lassen.

11.1.6 Systemfehler

ACHTUNG!

Der Schweißautomat muss sofort von Netz und Fitting getrennt werden. Der Selbsttest hat Fehler im System gefunden. Der Schweißautomat darf nicht mehr verwendet werden und muss zur Reparatur eingeschickt werden.

11.1.7 Temperaturfehler

Gemessene Umgebungstemperatur ist außerhalb des Arbeitsbereiches des Gerätes, niedriger als -20°C (-4°F) oder höher als $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$).

11.1.8 Temperaturmessung defekt

Der Temperatur-Außenfühler am Schweißkabel ist beschädigt oder defekt.

11.1.9 Uhr defekt

Die interne Uhr ist gestört oder defekt. Bitte die Uhr neu einstellen. Sonst den Schweißautomaten ins Werk zur Wartung und Überprüfung einsenden.

11.1.10 Gerät zur Wartung

Der empfohlene Wartungsstermin des Schweißautomaten ist überschritten. Die Meldung „Wartung fällig“ muss mit der START/SET-Taste quittiert werden. Den Schweißautomaten ins Werk oder zu einer autorisierten Servicestelle zur Wartung und Überprüfung einsenden.

11.1.11 Eingabefehler

Ein Code wurde falsch eingegeben. Es wurde bei der manuellen Schweißparametereingabe keine Schweißzeit vorgewählt. In der Datumseinstellung wurde ein ungültiger Bereich vorge wählt.

11.1.12 Protokollspeicher voll

Der Protokollspeicher ist voll. Die Schweißprotokolle ausgeben oder die Speicherkontrolle ausschalten. Bei ausgeschalteter Speicherkontrolle überschreibt ein neues Protokoll das älteste vorhandene.

11.1.13 Ausgabe abgebrochen

Während des Audrucks oder der Übertragung von Schweißdaten ist ein Fehler aufgetreten, der nicht behoben werden konnte.

11.2 Fehlerarten während des Schweißvorgangs

Alle Fehler, die während des Schweißvorgangs auftreten, werden mit einem akustischen Signal gemeldet.

11.2.1 Unterspannung

Die Eingangsspannung ist kleiner als 175 Volt. Steht der Fehler länger als 15 Sekunden an, wird der Schweißvorgang abgebrochen. Sinkt die Spannung unter 170 Volt, so wird der Schweißvorgang sofort abgebrochen.

11.2.2 Überspannung

Die Eingangsspannung ist größer als 290 Volt. Steht der Fehler länger als 15 Sekunden an, wird der Schweißvorgang abgebrochen.

11.2.3 Widerstandsfehler

Der Widerstandswert des angeschlossenen Schweißfittings liegt außerhalb der eingelesenen Toleranz.

11.2.4 Frequenzfehler

Die Frequenz der Eingangsspannung liegt nicht innerhalb der Toleranz (42 Hz - 69 Hz).

11.2.5 Spannungsfehler

Generatorenspannung und -leistung überprüfen. Die Ausgangsspannung entspricht nicht dem eingelesenen Wert; der Schweißautomat muss zur Überprüfung ins Werk.

11.2.6 Strom zu niedrig

Diese Meldung erscheint bei momentaner Unterbrechung des Stromflusses oder wenn der Stromfluss in 3 Sekunden um mehr als 15 % pro Sekunde absinkt.

11.2.7 Strom zu hoch

Der Wert des Ausgangsstromes ist zu groß; Fehlerquellen: Kurzschluss im Heizwendel oder in der Schweißleitung. Während der Anlaufphase beträgt der obere Abschaltwert das 1,18-fache des Anfangswertes, ansonsten ist die Obergrenze lastabhängig und liegt 15 % über dem Anlaufstrom.

11.2.8 Not-Aus

Der Schweißvorgang wurde mit der STOP/RESET- Taste unterbrochen.

11.2.9 Windungsschluss

Der Stromverlauf weicht während der Schweißung um 15 % vom Sollwert ab, bedingt durch Kurzschluss im Heizwendel.

11.2.10 Netzunterbrechung bei der letzten Schweißung

Die vorherige Schweißung ist unvollständig. Der Schweißautomat wurde während ihr von der Versorgungsspannung getrennt. Um weiter arbeiten zu können, muss die Meldung durch Drücken der STOP/RESET-Taste quittiert werden (vgl. auch Abschn. 9.4).

12 Datenblatt des Produkts

Arbeitsbereich	Fittinge bis 160 mm
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz/60 Hz
Leistung	1680 VA, 80 % ED
Schutzart	IPX4
Strom primär	max. 16 A
Umgebungstemperatur	-20°C bis +60°C (-4°F bis +140°F)
Ausgangsspannung	8 V - 48 V
max. Ausgangsstrom	65 A
Protokollplätze	500 Protokolle
Übertragungsschnittstelle	USB v 2.0 (480 mbit/s) (vgl. auch die Angaben zu den Schnittstellen anfangs Abschn. 8)

Messtoleranzen:

Temperatur	± 5 %
Spannung	± 2 %
Strom	± 2 %
Widerstand	± 5 %

13 Anschrift für Wartung und Reparatur

O.M.I.S.A. Srl
Via Verga 9/11
20845 Sovico (MB), Italien

Tel.: +39 039 23 23 028

Web: www.omisa.it

Mail: info@omisa.it



Technische Änderungen am Produkt bleiben
vorbehalten.

Hinweis

14 Zubehör/Ersatzteile für das Produkt

Winkel Aufsteck-Adapter 4,0 - 4,7 90°	216 - 010 - 440
Adapter-Tasche	216 - 030 - 310
Lesestift	216 - 030 - 270
USB-Kabel	300 - 010 - 167
Schweißer-/Operatorausweis	216 - 080 - 031
Software DataWork für Windows	216 - 080 - 505
USB-Stick	300 - 010 - 154

La versione tedesca qui inclusa è il testo originale del manuale, dal quale vennero elaborate le incluse traduzioni.

The German version of the manual enclosed herein is the original copy, reflected in the translations herein.

Inliegende deutsche Fassung der Anleitung ist der Urtext, welchen inliegende Übersetzungen wiedergeben.

La versión alemana adjunta está el texto original de las instrucciones, que también representan las traducciones de esta.

Índice

1	Introducción	5
2	Mensajes de seguridad	5
2.1	Utilización de un terminal correcto de soldadura	5
2.2	Uso incorrecto del cableado de soldadura y alimentación	6
2.3	Asegurar el accesorio y la unión	6
2.4	Limpieza del producto.....	6
2.5	Apertura de la máquina	6
2.6	Extensión de cables en el lugar de trabajo	6
2.7	Testado del producto sobre la existencia de daños.....	6
2.8	Tapa de cierre del conector de transmisión de datos	7
2.9	Especificaciones de alimentación.....	7
2.9.1	Alimentación directa	7
2.9.2	Alimentación con un grupo electrógeno	7
3	Servicio técnico y reparaciones	8
3.1	General	8
3.2	Transportación y almacenaje	8
4	Principios generales de funcionamiento	8
5	Antes de empezar y el proceso de soldadura	9
5.1	Encendido de la máquina.....	9
5.2	Introducción del código ID del operario	9
5.3	Conexión del accesorio.....	10
5.4	Lectura del código del accesorio mediante el escáner	10
5.5	Comienzo del proceso de soldadura	11
5.6	Proceso de soldadura.....	11
5.7	Fin del proceso de soldadura	11
5.8	Interrupción de la soldadura.....	12
5.9	Tiempo de enfriamiento	12
5.10	Volver a introducir los parámetros de soldadura	12
5.11	Utilización de ViewWeld para ver los informes y imprimir etiquetas	12
6	Información adicional en el informe de la soldadura	12
6.1	Introducción de la información de trazabilidad predefinida y definida por el usuario.....	13
6.2	Introducción o edición del número de obra	13
7	Introducción manual de los parámetros de soldadura.....	13
7.1	Introducción manual de voltaje y tiempo de soldadura	13
7.2	Introducción de serie de números	14
8	Descarga de Informes	14
8.1	Elección del formato de archivos.....	14
8.2	Descarga de todos los informes	15
8.3	Descarga por número de obra, fecha o rango de informes...	15
8.4	Entender el proceso de descarga de los informes	15
8.5	Borrado de datos de la memoria	15
8.6	Dejar grabados los datos en la memoria.....	16

9	Información detallada de la máquina	16
9.1	Características de la máquina en la pantalla	16
9.2	Medición de resistencia	16
9.3	Interruptor de sobrecalentamiento.....	17
9.4	Indicación de fallo de alimentación en la última soldadura realizada	17
10	Configuración de la máquina	17
10.1	Entender el sub-menú “Ajustes”	18
10.1.1	Selección del idioma de la pantalla	18
10.1.2	Ajustar el reloj.....	19
10.1.3	Ajustes del volumen de la bocina	19
10.1.4	Selección de la unidad de temperatura	19
10.2	Entender el sub-menú “Guardando”	19
11	Resumen de errores auto-ajustables	19
11.1	Errores durante la introducción de datos	19
11.1.1	Error código	19
11.1.2	Sin contacto.....	20
11.1.3	Subtensión.....	20
11.1.4	Sobretensión	20
11.1.5	Unidad sobrecalentada	20
11.1.6	Error de sistema	20
11.1.7	Error temperatura.....	20
11.1.8	Fallo sensor de temperatura	20
11.1.9	Fallo en reloj	20
11.1.10	Unidad al SAT.....	20
11.1.11	Error de entrada	21
11.1.12	Memoria protocolos llena	21
11.1.13	Descarga cancelada	21
11.2	Errores durante el ciclo de soldadura.....	21
11.2.1	Subtensión.....	21
11.2.2	Sobretensión	21
11.2.3	Error resistencia	21
11.2.4	Error frecuencia	21
11.2.5	Error tensión	21
11.2.6	Corriente baja	22
11.2.7	Corriente alta	22
11.2.8	Parada de emergencia.....	22
11.2.9	Error bobina	22
11.2.10	Interrupción alimentación última soldadura	22
12	Especificaciones técnicas	22
13	Contacto Servicio Técnico y reparación.....	23
14	Accesorios/Recambios del producto	23

1 Introducción

Estimado Cliente:

Muchas gracias por adquirir nuestro producto. Estamos seguros que va a reunir todas sus expectativas.

La máquina de electrofusión HST 300 Smart está diseñada en exclusiva para soldar accesorios para tuberías plásticas de 160 mm diámetro máximo según la normativa del proceso de electrofusión.

Este producto fue desarrollado y fabricado de acuerdo con las últimas tecnologías y normativas de seguridad y está dotado de las últimas características de control de seguridad.

Antes de ser entregado al cliente, el producto fue revisado tanto en cuestión de seguridad como los procesos para los se destina. De todas formas, en caso de mal uso o incorrecta manipulación del producto el usuario está expuesto a los siguientes tipos de peligro y fallos:

- La salud del operario,
- Otra maquinaria involucrado en el proceso,
- Funcionamiento correcto del producto.

Todo el personal involucrado en los procesos de la puesta en marcha, funcionamiento, mantenimiento y servicio técnico del producto debe:

- Ser adecuadamente cualificados,
- Estar siempre presentes durante los procesos,
- Leer detenidamente este Manual de Instrucciones antes de empezar la utilización del producto.

Gracias.

2 Mensajes de seguridad

2.1 Utilización de un terminal correcto de soldadura

Se debe utilizar el terminal (conector) adecuado al accesorio que se va a utilizar para la soldadura. Se debe asegurar que se establece un contacto firme entre el terminal y el accesorio y no se deben utilizar los terminales o conectores quemados o no compatibles con el uso que se les va a dar.

2.2 Uso incorrecto del cableado de soldadura y alimentación

No se debe llevar el producto cogido por sus cables y no tire

2.3 Asegurar el accesorio y la unión

Utilice un alineador u otra herramienta para asegurar la posición del accesorio antes de realizar una soldadura. Las instrucciones del fabricante del accesorio y las Normativas locales y nacionales se deben seguir en todo momento.

No se debe nunca repetir el proceso de soldadura con el mismo accesorio ya que podría provocar un cortocircuito de los elementos.

2.4 Limpieza del producto

Este producto no puede ser rociado ni colocado bajo el agua.

2.5 Apertura de la máquina



Atención La cubierta de la máquina puede ser retirada solo por personal especializado indicado por el fabricante o Servicio Técnico, especialmente entrenado y autorizado.

2.6 Extensión de cables en el lugar de trabajo

Para alargar el cable de alimentación principal en el lugar de trabajo es imprescindible la utilización solo del cableado adecuadamente aprobado para este tipo de maquinaria debiendo tener las siguientes secciones de conducción:

hasta 20 m: 1,5 mm² (2,5 mm² recomendado); tipo H07RN-F
más de 20 m: 2,5 mm² (4,0 mm² recomendado); tipo H07RN-F



Atención Cuando se alarga el cable, tiene que estar siempre completamente desenrollado y colocado en la posición horizontal.

2.7 Testado del producto sobre la existencia de daños

Antes de empezar la utilización del producto se debe revisar detenidamente todas las partes de este para valorar la existencia de cualquier menor daño visible para el correcto funcionamiento. Asegúrese de que los terminales de soldadura funcionan adecuadamente, se establece el contacto total con el accesorio y que todas las superficies en contacto están limpias. Todos los componentes deben ser instalados correctamente y acorde con las condiciones de trabajo. En caso de existir daños, deben ser reparados y revisados por un servicio técnico aprobado por el fabricante.

2.8 Especificaciones de alimentación

2.8.1 Alimentación directa

Se deben respetar en todo momento los requerimientos del fabricante del cableado, normativa de seguridad, estándares nacionales y locales aplicables.



Atención

Al utilizar el cableado eléctrico en lugar de trabajo, se deben respetar las reglas de correcta instalación y se debe disponer de interruptores diferenciales de fuga a tierra; el funcionamiento de la máquina requiere la instalación del interruptor diferencial.

El generador o la instalación eléctrica directa deben ser máx. 16 A (fusible de fusión lenta). El producto se debe proteger de la lluvia y la humedad.

2.8.2 Alimentación con un grupo electrógeno

La capacidad nominal del generador es determinada por el accesorio con el diámetro superior que se va a utilizar y depende a su vez de las especificaciones de la alimentación suministrada, condiciones meteorológicas y el tipo de generador incluidas sus características de control y regulación.

Potencia nominal de salida del generador monofásico, 220 - 240 V, 50/60 Hz:

d 20 d 160 3,2 kW

Primero se pone en marcha el generador y después se conecta la máquina. Se debe alcanzar el voltaje en ralentí de 240 voltios. Para apagar el generador, primero se debe apagar y desconectar la máquina.



Importante La potencia de salida del generador se disminuye aproximadamente un 10% cada 1.000 m de altura. Durante el proceso de soldadura está prohibido conectar cualquier otro dispositivo al mismo grupo electrógeno.

3 Servicio técnico y reparaciones

Al ser este un producto con estrictos controles de seguridad, solo personal autorizado por el fabricante puede dar servicio técnico y reparaciones. De esta manera se mantienen constantemente altos estándares de seguridad y servicio cualificado.

En caso contrario el fabricante se exime de cualquier responsabilidad de garantía y reclamaciones sobre el producto incluido cualquier daño posterior.

Al ser revisado / reparado el producto se actualiza según las especificaciones técnicas en el momento de la revisión se da una garantía de 3 meses sobre su funcionamiento.

Se recomienda la revisión anual del producto.

Observe imperativamente las disposiciones legales en cuanto al control de seguridad eléctrica.

4 Principios generales de funcionamiento

La máquina HST 300 Smart permite la soldadura de accesorios de electrofusión que llevan un código de barras. Cada accesorio lleva una etiqueta donde se indica uno o dos códigos de barras. La estructura de este código está estandarizada internacionalmente. El primer código contiene la información de la propia unión según la Normativa ISO 13950, el segundo código, si existe, contiene la información adicional de trazabilidad según la Normativa ISO 12176.

El microprocesador de la máquina HST 300 Smart:

- Controla y monitoriza el proceso de soldadura de la manera totalmente automática,
- Determina la duración de soldadura de acuerdo con la temperatura del ambiente,
- Muestra toda la información en la pantalla en formato de texto plano

Todos los datos relevantes de la soldadura o su trazabilidad se graban en la memoria interna y pueden ser guardados en una memoria USB.

El conector de la transmisión de datos es del tipo USB A compatible con una memoria USB tipo "pen".

Accesorios opcionales disponibles:

- **PC software** para la descarga y archivo de datos en un ordenador PC (para todos los principales entornos Windows)
- **Impresora de etiquetas** para identificar cada soldadura justo después de que termine el proceso de soldadura
- **Memoria USB tipo "pen"** para la transmisión de datos de la máquina que se encuentra en obra directamente a una impresora o un ordenador PC en su oficina (ver detalles al final de este manual)

5 Antes de empezar y el proceso de soldadura

- Para empezar la utilización del producto, se debe asegurar su correcta posición sobre una superficie plana y nivelada.

- Asegurarse que la protección de la alimentación directa/grupo generador es de 16 A.
- Conectar el enchufe del cable de alimentación en el enchufe de la red eléctrica/generador.
- Leer detenidamente el manual de instrucciones del generador si procede.

5.1 Encendido de la máquina

Después de conectar el cable de alimentación a la red eléctrica o generador encienda la máquina mediante el interruptor On/Off. Aparece la Pantalla 1 en la pantalla.

OMISA
HST300 Smart

Pantalla 1

Después la pantalla muestra la Pantalla 2: En este pantalla la máquina está presta para la conexión del accesorio.



Atención

¡ATENCIÓN en caso de errores del sistema!

Si durante el testado automático realizado por la máquina durante su encendido se detecta un error, aparece el mensaje de "Error del Sistema" en la pantalla. En este caso la máquina se debe desconectar inmediatamente tanto de alimentación como del accesorio y se debe enviar al fabricante / Servicio Técnico para su reparación.

14:32:11 21.10.12
Sin contacto

Pantalla 2

5.2 Introducción del código ID del operario

La máquina puede ser configurada de tal manera que siempre pregunte antes por el código ID de operario y luego por el código del accesorio. El mensaje que aparece en pantalla entonces es "Código soldador" (Luego este paso puede ser configurado según punto 6.1 para su rápido acceso). El código numérico puede ser introducido también desde un código de barras utilizando el escáner o las teclas con flecha \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow . La obligación o no de introducción del código ID del operario y la frecuencia de la introducción del código se configura en el menú "Ajustes" (ver punto 10.1).

Código soldador

Pantalla 3

Cuando el código del operario es introducido mediante la lectura del código de barras con el escáner, el sonido producido confirma la lectura, el código aparece en la pantalla y pasa al siguiente paso. Cuando el código es introducido manualmente hay que confirmarlo presionando el botón START/SET. Si el código introducido no es correcto aparece el mensaje "Error Código" en la pantalla; revise la secuencia de números y corrija donde sea necesario. Si el código es correcto, será grabado en el sistema y aparecerá en los informes de las soldaduras realizadas.

La máquina solo acepta el código de operario según los estándares ISO. En el caso de deshabilitar la introducción del código del operario, los mensajes no aparecerán.

5.3 Conexión del accesorio

Conecte los terminales de soldadura con el accesorio y asegúrese de que haga el contacto adecuado. Utilice los conectores si es necesario. La superficie de conexiones de cables de los terminales o conectores y la del accesorio debe estar limpia. Los terminales sucios pueden provocar una soldadura incorrecta y el sobrecalentamiento y cortocircuito. Proteja los terminales y los conectores de la suciedad en todo momento. Tanto los terminales como los conectores se consideran consumibles, se deben revisar antes de cada soldadura para ser reemplazados en caso de estar sucios o dañados.

Al conectar el accesorio en vez del mensaje "Sin contacto" (Pantalla 2) aparece el número de la siguiente soldadura, por ej. "No. prot.: 0015".

5.4 Lectura del código del accesorio mediante el escáner

Solo se debe utilizar el código de barras de soldadura de la etiqueta adhesiva sobre el accesorio. Está prohibido leer el código de la otra etiqueta del accesorio o de una del accesorio de otro tipo si el código del accesorio a soldar está dañado o ilegible.

Lea el código de barras colocando el escáner delante de este a una distancia de unos 5 a 10 cm, la línea roja indicará el área de lectura. Después pulse el botón de lectura. Si los datos están leídos correctamente la máquina lo confirmará con una señal acústica y estos datos aparecerán en la pantalla (Pantalla 4).



Info

Los datos en la pantalla son los parámetros nominales contenidos en el código del accesorio o calculados basados en estos datos. Se muestran antes de que se mida la resistencia actual del accesorio. Esto significa que aunque se muestre que los datos ohm están Ok, aún puede detectarse un error de resistencia (ver Punto 9.2). Solo cuando empieza el proceso de soldadura se muestra la información actual después de medición de todos los parámetros.

El mensaje "Inicio?" significa que la máquina está preparada para el comienzo del proceso de soldadura. Revise la información en pantalla y si ve que es errónea bórrala presionando la tecla STOP/RESET. La información también puede ser borrada si se desconecta el accesorio de la máquina.

5.5 Comienzo del proceso de soldadura



Info

Después de leer el código de barras o activar la opción AutoWeld el sistema requiere la introducción de toda

la información de trazabilidad habilitada en el menú "Ajustes" (ver Punto 10.2).

Después de leer o introducir el código del accesorio se puede comenzar el proceso de soldadura utilizando el botón START/SET cuando el mensaje "Inicio?" aparece en pantalla y no aparece ningún mensaje de error.

Al presionar la tecla START/SET aparecerá el mensaje de confirmación "Tubo acondicionado?" que requiere confirmación presionando otra vez la tecla START/SET para empezar el proceso.

5.6 Proceso de soldadura

El proceso de soldadura es monitorizado en todo momento según los parámetros contenidos en el código del accesorio. Juntos al tiempo de soldadura real (a la izquierda) y nominal (a la derecha), el voltaje, resistencia y corriente están indicados en la última línea del mensaje que aparece en pantalla.

0009sec	0090sec
10.00V	1.61Ω 6.21A

Pantalla 5

5.7 Fin del proceso de soldadura

El proceso de soldadura está correctamente terminado cuando el tiempo nominal corresponde al tiempo actual y escuchamos la señal acústica dos veces.

5.8 Interrupción de la soldadura

En caso de una soldadura fallida aparecerá un mensaje de texto en la pantalla y se oye la señal acústica continua. El error se debe confirmar presionando la tecla STOP/RESET.

5.9 Tiempo de enfriamiento

Se debe respetar el tiempo de enfriamiento según indicado por el fabricante de accesorio de electrofusión. Si el tiempo de enfriamiento está indicado dentro del código de barras del accesorio será mostrado en pantalla al finalizarse el proceso de soldadura y será contado hasta cero. Este contador puede ser confirmado o cancelado en todo momento presionando el botón STOP/RESET. De todas formas, se debe de tomar en consideración que durante este tiempo la soldadura está todavía caliente y no puede ser sujetada a ninguna manipulación exterior. Si el código del accesorio no contiene la información del tiempo de enfriamiento, ésta no aparece en pantalla.

5.10 Volver a introducir los parámetros de soldadura

Después de que finalice el proceso de soldadura al desconectar el accesorio o al pulsar la tecla STOP/RESET la máquina vuelve al paso de introducción de los parámetros de soldadura.

5.11 Utilización de ViewWeld para ver los informes y imprimir etiquetas

La función ViewWeld ofrece la posibilidad de ver un informe corto de la soldadura realizada e imprimirla en una etiqueta para identificar la soldadura mediante una impresora disponible como accesorio opcional. Se muestra el número del registro, la fecha y la hora de la soldadura y los parámetros de ésta evaluando su calidad (Pantalla 6; se muestran sólo dos líneas, para ver las líneas no mostradas, presione las teclas \uparrow y \downarrow).

0015	24.02.13	09:33
M/B	MON HST	450
0058s	025.0V	1.57Ω
Soldadura OK		

Pantalla 6

Para ver el informe ViewWeld, presione la tecla \uparrow en el paso de introducción del código de barras (Pantalla 2). Después se pueden hojear los informes almacenados con las teclas \leftarrow y \rightarrow . Para imprimir una etiqueta del proceso que aparece en pantalla, debe ser conectada la impresora de etiquetas; presione entonces la tecla START/SET en la pantalla ViewWeld.

6 Información adicional en el informe de la soldadura

Cada registro guardado en la memoria del sistema puede ser descargado en el formato PDF o DataWork como un informe y contiene el número de soldadura y datos de trazabilidad que el usuario puede definir en el menú de inicio.

6.1 Introducción de la información de trazabilidad predefinida y definida por el usuario

Todos los datos de trazabilidad habilitados en el menú de configuración, como "Guardando" (ver punto 10) deben ser introducidos antes de empezar el proceso de soldadura. La máquina requiere la introducción de esta información antes o después del código del accesorio (Pantalla 2). Dependiendo de los datos introducidos, sean los obligatorios (por ej. el código del soldador, punto 5.2) o los datos introducidos anteriormente pueden ser editados o confirmados sin editar (por ej. el número de obra, punto 6.2).

>Código soldador
Num. obra

Pantalla 7

A algunos de los datos de trazabilidad se puede acceder mediante el menú rápido pulsando la tecla \leftarrow del cursor (Pantalla 7) tanto para verlos como para confirmar/editar.

6.2 Introducción o edición del número de obra

El paso de la introducción del número de obra es anterior a la soldadura, también se accede a él en el menú rápido (Pantalla 7). Puede introducirse tanto mediante las teclas con flecha \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow como leyendo el código de barras con el escáner. Se pueden introducir máximo 32 caracteres. Se confirma pre-

Número obra

Pantalla 8

sionando la tecla START/SET. El número de obra se graba en la memoria y se indica en el informe de la soldadura correspondiente.

7 Introducción manual de los parámetros de soldadura

Para poder introducir los parámetros de la soldadura manualmente primero debe conectar el accesorio a la máquina. Para acceder a la pantalla que da opción a la introducción manual de datos presione la tecla ↓ del cursor. Aparecerá la pantalla como en la Pantalla 9, dicha opción previamente habilitada en el menú configuraciones (punto 10.1.). La introducción manual reemplace la lectura del código de barras mediante escáner.

>Entrar Tens./Tiempo
Entrar Cod.Accesor.

Pantalla 9

Utilizando las teclas del cursor ↑ y ↓ puede elegir “Entrar Tensión/Tiempo” o “Entrar Código Accesorio”. Confirme su selección presionando la tecla START/SET.

7.1 Introducción manual de voltaje y tiempo de soldadura

Si está opción está habilitada anteriormente aparece la pantalla como en la Pantalla 15. Utilice las teclas con flecha ⇌, ⇍, ↑, ↓ para indicar el voltaje y el tiempo de soldadura a realizar según las instrucciones del fabricante del accesorio y luego presione la tecla START/SET para confirmar los datos introducidos. Aparecerá el mensaje “Inicio?” indicando que la máquina está lista para soldar.

Tension/Tiempo
U= 40 V t= 1000 s

Pantalla 10

7.2 Introducción de serie de números

Si está opción está habilitada anteriormente aparece el mensaje “Entrar Código Accesorio” en la pantalla. Se debe introducir el código de 24 caracteres del accesorio en vez de los símbolos del asterisco (*) Utilice las teclas con flecha ⇌, ⇍, ↑, ↓ para introducir el código y luego pulse START/SET para confirmar. Si el código introducido no es correcto aparece el mensaje “Cód. Incorrecto”, revise la serie de números introducida y corrija donde sea necesario. Si el código es correcto aparece la información del accesorio decodificada en la pantalla y el mensaje “Inicio?” indica que la máquina está lista para soldar.

8 Descarga de Informes

Interfaz

Puerto conexión USB A

para conectar una memoria USB (tipo “pen”)

El puerto de conexión USB contiene la versión 2.0 (rango máximo datos, 480 megabits por segundo).

Importante Antes de la transmisión de datos es altamente recomendable apagar la máquina y volverla a encender. En caso contrario se puede provocar fallos en transmisión de datos o informes con datos incorrectos.

Importante Cuando los datos se transfieren a una memoria USB portátil asegúrese de esperar a ver el mensaje "Descarga Completa" antes de retirar la memoria de la máquina. Si se desconecta antes puede ocurrir que el sistema le pregunte si quiere borrar los datos de la memoria aunque no se hayan transferido completamente. En este caso si borra todos los informes guardados en la memoria los datos se pierden sin poder ser restaurados.

8.1 Elección del formato de archivos

Al conectar una memoria USB portátil la máquina le preguntará en qué formato desea descargar los archivos de informes de soldaduras. Puede elegir entre formato PDF en opción de informe breve o detallado, el formato DataWork del software específico de manejo de estos datos o archivo CSV. Utilice las teclas del cursor \uparrow y \downarrow para hacer su selección y confirme utilizando la tecla START/SET.

Archivo DataWork
>PDF resumido

Pantalla 11

Gracias al formato CSV se puede importar los datos de los protocolos a una aplicación de base de datos o hojas de cálculo si lee este formato; es así por ejemplo con Microsoft Excel.

La opción del informe Servicio Técnico no es importante para el funcionamiento normal de la máquina. Es un listado de los eventos relacionados con el mantenimiento de la máquina y se descarga para su utilización en el Servicio Técnico.

8.2 Descarga de todos los informes

Al seleccionar el formato del archivo en la siguiente pantalla aparece la opción de "Imprimir todos protocolos". Si selecciona esta opción, descargará todos los informes/protocolos de las soldaduras de la memoria del sistema en el formato previamente elegido.

8.3 Descarga por número de obra, fecha o rango de informes

Al seleccionar el formato del archivo a descargar en la siguiente pantalla aparece la opción de descarga según "Número de obra", "Rango de fechas" y "Rango de protocolos". Depen-

diendo de la selección luego utilice las teclas del cursor \uparrow y \downarrow para elegir entre los números de obra grabados en el sistema el número de obra deseado de los informes a descargar o puede utilizar las teclas con flecha \leftarrow , \rightarrow , \uparrow , \downarrow para introducir desde que fecha y hasta que fecha o el número del primer y del último protocolo que definen el rango de fechas o de informes a descargar. Al presionar la tecla START/SET confirmará los informes que serán transferidos a la memoria USB portátil.

8.4 Entender el proceso de descarga de los informes

La descarga comienza automáticamente al seleccionar los informes deseados. Espere la aparición del mensaje "Descarga finalizada".

Si ocurre un problema durante el proceso de la transmisión de datos aparece el mensaje "No preparado". Al solucionar el problema la descarga de datos se reanuda automáticamente.



Si el sistema notifica un problema durante la transmisión de datos que no puede ser resuelto durante el proceso aparecerá el mensaje de error "Descarga cancelada". Pulse la tecla START/SET para confirmar.

8.5 Borrado de datos de la memoria

Los datos de los informes almacenados en la memoria de la máquina pueden ser borrados sólo después de su transmisión y aparición del mensaje "Descarga finalizada". Al desconectar la memoria USB portátil del puerto USB de la máquina aparece el mensaje "Borrar protocolos?". Si en este momento pulsa la tecla START/SET aparecerá el mensaje de confirmación "Borrar protocolos? Esta seguro borrar?", para confirmar vuelva a presionar la tecla START/SET. Los datos de la memoria ahora están borrados.

8.6 Dejar grabados los datos en la memoria

Al desconectar la memoria USB portátil del puerto USB de la máquina aparece el mensaje "Borrar protocolos?". Presione la tecla STOP/RESET para seguir teniendo los datos guardados en la memoria interna de la máquina. Pueden volver a descargarse.



Acostúmbrase a mantener los datos en la memoria interna según describe el punto 8 del presente manual para mantener la integridad de la información y evitar el borrado no intencionado de los informes de las soldaduras realizadas.

9 Información detallada de la máquina

9.1 Características de la máquina en la pantalla

Las características técnicas principales de la máquina pueden verse en pantalla presionando la tecla del cursor \Rightarrow en el paso "Entrar código barras". Los datos indicados son la versión del software, número de serie de la máquina, la fecha de la siguiente revisión anual y la cantidad de informes/protocolos de soldadura disponibles para su almacenamiento en la memoria interna. Para salir de esta pantalla presione la tecla STOP/RESET.

Si la fecha de la siguiente revisión anual se sobrepasa aparece el mensaje de servicio técnico en la pantalla de la máquina al encenderla, para confirmar y pasar al siguiente paso presione la tecla START/SET.

9.2 Medición de resistencia

Al presionar el botón START/SET para iniciar el proceso de soldadura se mide el valor de resistencia del accesorio y se compara con el valor indicado en el código del accesorio. Si la diferencia entre estos dos valores está por debajo de la tolerancia permitida según el código del accesorio se inicia el proceso de soldadura. Si está por encima del nivel de tolerancia permitido la soldadura está abortada y aparece el mensaje "Error resistencia". Luego se muestra el nivel de resistencia medido para el accesorio conectado a la máquina.

El motivo de este error puede ser el contacto total no establecido con el accesorio o/y terminales de soldadura dañados. En este caso revise los terminales de soldadura y en caso de estar dañados deben ser reemplazados.

9.3 Interruptor de sobrecalentamiento

El proceso de soldadura será abortado en el caso de que el transformador de la máquina alcance la temperatura demasiado alta. El interruptor del transformador salta y para el proceso de soldadura si la temperatura es demasiado alta y el tiempo restante para finalizar el proceso está por encima de 800 segundos. En la pantalla y en el informe correspondiente aparece el mensaje "Unidad sobrecalentada".

9.4 Indicación de fallo de alimentación en la última soldadura realizada

El mensaje "Interrupción alimentación última soldadura" Indica que la última soldadura realizada fue abortada por un fallo de alimentación. El motivo del fallo puede ser un generador

demasiado débil, cable de extensión demasiado largo o demasiado fino o corte de luz. Es posible iniciar un nuevo ciclo de soldadura al confirmar el error presionando la tecla STOP/RESET.

10 Configuración de la máquina

La máquina puede ser reconfigurada al acceder con una tarjeta de operario. Al presionar la tecla MENU aparecerá el mensaje "Entrar código menú". Después de leer el código de la tarjeta aparece el menú de la Pantalla 12:

En el menú "Ajustes" se establecen los parámetros de la máquina y su funcionamiento. El menú "Guardando" sirve para habilitar/deshabilitar los parámetros de trazabilidad indicados en los informes de soldaduras realizadas. El sub-menú deseado se selecciona pulsando las teclas del cursor \uparrow y \downarrow y confirmando la selección con la tecla MENU.

>Ajustes	-M-
Guardando	-M-

Pantalla 12

En los dos sub-menús utilice las teclas del cursor \uparrow y \downarrow para seleccionar el parámetro a establecer y luego utilice la tecla \Rightarrow para seleccionar el ajuste Encendido/Apagado (On/Off) de la opción seleccionada.

Si junto a la opción aparece una -M- significa que existe un sub-menú de la opción seleccionada al que se accede pulsando la tecla MENU.

Presione el botón START/SET para confirmar la configuración realizada y guardarla en el sistema.

10.1 Entender el sub-menú "Ajustes"

"Verificación código soldador On" significa que el código ID de operario utilizado tiene que estar vigente y no caducado (período de validez normal 2 años desde su emisión), en caso contrario el proceso de soldadura no puede iniciarse; "Off", que la validez del código del soldador no se revisa.

>Verif.cod.sold. Off
Control memoria On

Pantalla 13

"Control memoria On" significa que si la memoria interna de la máquina está llena de informes de soldaduras será bloqueada hasta que los informes no se descarguen o se impriman; "Off", que la máquina sigue funcionando reescribiendo los nuevos informes sobre los más antiguos que existen en la memoria.

"Entrada manual On" significa que la introducción de datos manual (punto 7) es posible; "Off", que no está permitida.

"Opciones código soldador – M –" significa que presionando el botón MENU el usuario puede acceder a un sub-menú donde se permite definir cuándo se debe introducir el có-

digo ID del operario cuando esta opción está previamente habilitada en el sub-menú "Guardando", si se introduce siempre: antes de cada proceso de soldadura, solamente antes de realizar la primera soldadura al encender la máquina o antes de la primera soldadura del día/fecha.

"Idioma – M – " significa que presionando la tecla MENU el usuario accede a un sub-menú donde puede elegir el idioma de la pantalla y de los informes a descargar/imprimir (punto 10.1.1).

"Fecha/Hora – M – " significa que al presionar la tecla MENU el usuario accede a un sub-menú para la configuración del reloj (punto 10.1.2).

"Unidad temperatura – M – " significa que al presionar la tecla MENU el usuario accede a un sub-menú para la configuración de la unidad de temperatura a elegir entre centígrados o Fahrenheit.

"Número inventario – M – " significa que al presionar la tecla MENU el usuario accede a un sub-menú para establecer el número de la máquina según el inventario de la empresa propietaria.

"Número etiquetas – M – " significa que al presionar la tecla MENU el usuario accede a un sub-menú para la configuración de la cantidad de etiquetas que se imprimen automáticamente después de cada soldadura mediante la impresora de etiquetas adicionales en caso de esta impresora esté conectada a la máquina.

10.1.1 Selección del idioma de la pantalla

Al entrar en el sub-menú "Idioma" aparece el sub-menú Pantalla 14.

>Deutsch
English

Pantalla 14

Utilice las teclas del cursor \uparrow y \downarrow para elegir el idioma y presione START/SET para confirmar.

10.1.2 Ajustar el reloj

Al entrar en el sub-menú "Fecha/hora" aparece el sub-menú Pantalla 15.

Fecha/hora
21.06.13 14:28

Pantalla 15

La fecha y la hora correctas pueden ser configuradas mediante el teclado. Las partes "Hora", "Minuto", "Día", "Mes" y "Año" se deben configurar por separado. Presione el botón START/SET para confirmación.

10.1.3 Selección de la unidad de temperatura

La unidad de temperatura (Celsius o Fahrenheit) se puede seleccionar en un sub-menú análogo a el de la selección del idioma (v. capítulo 10.1.1).

10.2 Entender el sub-menú "Guardando"

"Código soldador On" significa que se debe introducir el código del operario/soldador según las configuraciones de "Opciones código soldador"; "Off", que es imposible la introducción del código.

"Número de obra On" significa que el número de obra se debe introducir o confirmar antes de cada nueva soldadura; "Off", que al usuario no le será requerido este número.

"Datos adicionales On" significa que las informaciones adicionales se introduce obligatoriamente o se confirma antes de cada soldadura; "Off", que el usuario no es requerido a introducir estos datos.

"Código accesorio On" significa que el segundo código llamado código de trazabilidad del accesorio debe ser introducido en cada soldadura; "Off", que no será posible esta introducción.

"Códigos de tubos On" significa que el segundo código llamado código de trazabilidad del accesorio debe ser introducido en cada soldadura; "Off", que no será posible esta introducción.

"Longitud tubos On" significa que se debe introducir la longitud de los dos tubos/componentes a soldar en cada unión; "Off", que no será posible esta introducción.

"Condiciones meteorológicas On" significa que antes de cada soldadura se deben seleccionar las condiciones que más se adapten a las actuales de la lista; "Off", que esta opción está deshabilitada.

"Empresa instaladora On" significa que la empresa instaladora tiene que ser indicada antes de cada soldadura; "Off", que no es posible esta introducción.

"Impresión etiquetas – M –" significa que presionando la tecla MENU el usuario puede acceder a un sub-menú para iniciar la impresión de etiquetas referenciadas a un ciclo de soldadura en concreto con la posibilidad de la impresión opcional de una etiqueta adicional.



Toda la información también se puede leer con el escáner al estar esté disponible.

Codigo soldador On
>Num. obra On

Pantalla 16

11 Resumen de errores auto-ajustables

11.1 Errores durante la introducción de datos

11.1.1 Error código

Ha ocurrido una introducción de datos errónea, la etiqueta es ilegible o tiene un error de caracteres o la lectura del código ha sido incorrecta.

11.1.2 Sin contacto

No hay un contacto eléctrico correcto entre la máquina y el accesorio (revise los terminales/conectores de soldadura de la máquina) o la resistencia del accesorio es defectuosa.

11.1.3 Subtensión

El voltaje de entrada es inferior a 175 voltios. Ajuste el voltaje de salida del grupo electrógeno.

11.1.4 Sobretensión

El voltaje de entrada es por encima de 290 voltios. Reduzca el voltaje de salida del grupo electrógeno.

11.1.5 Unidad sobrecalentada

La temperatura del transformador es demasiado alta. Deje la máquina a enfriarse durante al menos 1 hora.

11.1.6 Error de sistema

¡ATENCIÓN!

La máquina debe desconectarse tanto de la fuente de alimentación como del accesorio inmediatamente. El testado automático de la máquina ha detectado un error del sistema. La máquina no puede seguir funcionando y se debe enviar al servicio técnico autorizado para su revisión y reparación.

11.1.7 Error temperatura

La temperatura del ambiente exterior está fuera de los límites del correcto funcionamiento de la máquina, es decir por debajo de -20°C (-4°F) o por encima de +60°C (+140°F).

11.1.8 Fallo sensor de temperatura

El sensor de temperatura del ambiente exterior está dañado o defectuoso.

11.1.9 Fallo en reloj

El reloj del sistema de la máquina no funciona correctamente o está dañado. Restéelo o envíe la máquina al fabricante/servicio técnico para su ajuste/reparación.

11.1.10 Unidad al SAT

La fecha de la revisión anual se ha expirado. El mensaje debe ser confirmado presionando la tecla START/SET. Envíe el equipo al fabricante/Servicio Técnico para su revisión y puesta a punto.

11.1.11 Error de entrada

El código introducido es incorrecto. En caso de introducción de datos manual, no se ha introducido el tiempo de soldadura. Se ha seleccionado un valor incorrecto en la configuración de fecha.

11.1.12 Memoria protocolos llena

La memoria interna está llena de informes/protocolos de soldadura. Imprima o descargue los protocolos o deshabilite la opción de control de memoria. Con esta opción deshabilitada el nuevo informe se sobreescribe sobre el informe con el número más antiguo.

11.1.13 Descarga cancelada

Durante la transmisión o impresión de informes ha ocurrido un error no identificado.

11.2 Errores durante el ciclo de soldadura

Todos los errores que ocurren durante el ciclo de soldadura están acompañados de una señal acústica.

11.2.1 Subtensión

El voltaje de entregada está por debajo de 175 voltios. Si el error persiste durante más de 15 segundos, el proceso de soldadura es abortado. Si el voltaje baja a menos de 170 voltios, el proceso de soldadura se aborta inmediatamente.

11.2.2 Sobretensión

El voltaje de entrada está por encima de 290 voltios. Si el error persiste durante más de 15 segundos, el proceso de soldadura es abortado.

11.2.3 Error resistencia

La resistencia medida del accesorio conectado está fuera de rango de la tolerancia permitida.

11.2.4 Error frecuencia

La frecuencia del voltaje de entrada está fuera de rango de tolerancia permitida (42 Hz - 69 Hz).

11.2.5 Error tensión

Revise el voltaje y la corriente del grupo electrogénico. El voltaje de salida no corresponde al registrado previamente; la máquina se debe enviar al servicio técnico para su revisión/reparación.

11.2.6 Corriente baja

Este mensaje de error aparece como consecuencia de un fallo de corriente momentáneo o si la corriente disminuye un 15% por segundo durante 3 segundos.

11.2.7 Corriente alta

La corriente de salida es excesiva; posibles motivos: cortocircuito en la espiral calentadora del accesorio o en el cabe de soldadura. Durante la fase de inicio el umbral superior de abortarse la soldadura equivale al 1,18 veces del valor al principio, en cualquier otro caso el límite superior depende del valor de carga y se calcula como la corriente del inicio mas un 15%.

11.2.8 Parada de emergencia

El proceso de soldadura fue interrumpido al presionar la tecla STOP/RESET.

11.2.9 Error bobina

Los valores de la corriente dinámica durante el proceso de soldadura han variado en más de un 15% del valor requerido indicando un cortocircuito en la espiral de calentamiento.

11.2.10 Interrupción alimentación última soldadura

La última soldadura no se ha completado. La máquina se desconectó de la fuente de alimentación durante el proceso de soldadura. Para poder seguir utilizando la máquina se debe confirmar el error presionando la tecla STOP/RESET (punto 9.4.).

12 Especificaciones técnicas

Rango de funcionamiento	accesorios con diá. hasta 160 mm
Voltaje nominal	230 V
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Potencia	1680 VA, 80 % de ciclo
Grado de protección	IP X4
Corriente primaria	máx. 16 A
Temperatura ambiente	-20°C hasta +60°C (-4°F hasta +140°F)
Voltaje de salida	8 V - 48 V
Corriente máx. de salida	65 A
Memoria para informes	500 protocolos de soldadura
Puerto de transmisión de datos USB v 2.0 (480 mbit/s)	(ver también las indicaciones de inicio al punto 8)

Tolerancias de medida:

Temperatura	± 5 %
Voltaje	± 2 %
Corriente	± 2 %
Resistencia	± 5 %

13 Contacto Servicio Técnico y reparación

O.M.I.S.A. Srl
Via Verga 9/11
20845 Sovico (MB), Italia

Tel.: +39 039 23 23 028

Web: www.omisa.it

Mail: info@omisa.it



Nos reservamos el derecho de modificación de especificaciones técnicas del producto sin previo aviso.

14 Accesorios/Recambios del producto

Conector acodado push-on 4,0 - 4,7 90°	216 - 010 - 440
Bolsa conectores	216 - 030 - 310
Lápiz óptico	216 - 030 - 270
Cable USB	300 - 010 - 167
Tarjeta ID Soldador/Operario	216 - 080 - 031
Software DataWork para Windows	216 - 080 - 505
Memoria USB tipo "pen"	300 - 010 - 154

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Declaración de conformidad

Noi / Nosotros

O.M.I.S.A. S r l
Via Verga 9/11
I - 20845 Sovico (MB)

dichiariamo sotto la propria responsabilità che il prodotto
declaramos bajo la propia responsabilidad que el producto

HST 300 Smart

Macchina saldatrice per i raccordo di elettrofusione con resistenza
Máquina de soldar para electrofusión con accesorios

alla quale si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme i documenti di standardizzazione

al cual se refiere esta declaración es conforme a las siguientes normativas o documentos de normalización

Conformità CE / Conformidad CE

Dir. 2014/30/EU
Dir. 2014/35/EU

Dir. 2012/19/EU
Dir. 2011/65/EU

Altre norme / Otras normativas

EN 60335-1
EN 60335-2-45
EN 60529
EN 61000-3-2

EN 61000-3-3:2013
EN 62135-2:2008
ISO 12176-2

Nel caso che vengano realizzate modificazioni del prodotto senza nostra autorizzazione antecedente scritta o che lo riparino persone non formate e autorizzate da noi, la dichiarazione perde ogni validità.
En el caso de modificaciones del producto realizadas sin nuestra previa aprobación y también de reparos por personas no formadas y autorizadas por nosotros, esta declaración será considerada nula.

CE Marking Date 18.02.2020

Riccardo Cingari
Direttore gerente
Director gerente



DECLARATION OF CONFORMITY

Konformitätserklärung

We / Wir

O.M.I.S.A. S r l
Via Verga 9/11
I - 20845 Sovico (MB)

declare under our sole responsibility that the product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

HST 300 Smart

Schweißautomat zur Verarbeitung von Elektroschweiß-Fittings
Welding Device for Processing Electrofusion Fittings

to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or standardizing documents

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen

CE Conformity / CE-Konformität

Dir. 2014/30/EU
Dir. 2014/35/EU

Dir. 2012/19/EU
Dir. 2011/65/EU

Other Standards / Andere Normen

EN 60335-1
EN 60335-2-45
EN 60529
EN 61000-3-2

EN 61000-3-3:2013
EN 62135-2:2008
ISO 12176-2

Any and all modifications of the device without our prior approval, and any repairs by persons who were not trained and authorized by us, shall cause this declaration to become void.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine oder einer Reparatur von Personen, die nicht von uns im Hause geschult und autorisiert wurden, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

CE Marking Date 18.02.2020

Riccardo Cingari
Managing Director
Geschäftsführer